

CNC-TEZGAH EGITIMININ
BILGISAYAR PROGRAMLARIYLA YAPILMASI

Erol Seke /

Anadolu Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Lisansüstü Yönetmeliği Uyarınca
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
Elektronik Bilim Dalında
YUKSEK LİSANS TEZİ
Olarak Hazırlanmıştır.

Danışman : Prof. Dr. Atalay Barkana

Temmuz-1988

Erol Seke' nin YÜKSEK LİSANS tezi olarak hazırladığı "CNC-Tezgah Eğitiminin Bilgisayar Programlarıyla Yapılması" başlıklı bu çalışma, jürimizce lisansüstü yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca değerlendirilerek kabul edilmiş- tır.

12.1.7.1988

Başkan : Prof.Dr. Atalay Barkana

Üye : Yrd.Doç.Dr. İlker Gürkan

Üye : Yrd.Doç.Dr. Nuri Yüçel

Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu'nun
gün ve ... 182/3 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
29 TEMMUZ 1988

Enstitu Müdürü
Prof. Dr. Rüstem KAYA

ONSÖZ

Bu yüksek lisans tezi CNC-tezgah eğitimine yardımcı kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır. CNC-tezgahı ve G-komutlarını yeni öğrenen bir öğrencinin başvurabileceği, G-komutlarının ekranда deneyerek öğrenilmesini sağlayabilecek pratik bir kaynaktır. Bölüm-3'te G-komutları, bölüm-2.2'de de eğitici programın komutları açıklanmıştır. Öğrencinin öncelikle tezgahın koordinat sistemini öğrenmesi gerekmektedir. Bu amacıyla bölüm-1'de CNC-tezgahında kullanılan koordinat sistemleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci olarak G-komutlarının incelenmesi daha sonra da eğitici programın komutlarının öğrenilerek uygulama yapılması tavsiye edilir. Bölüm-4'teki örnek programlar da G-komutlarının öğrenilmesinde faydalı olabilir.

Çalışmanın hazırlanmasında emeği geçenlere ve hiçbir konuda yardımlarını esirgemeyen tez danışmanım Prof.Dr. Atalay BARKANA'ya teşekkürler borç biliyorum.

ÖZET

Çalışmada, makine dili ve BASIC kullanılarak eğitim amaçlı bir CNC-torna tezgahı ile bir kişisel bilgisayar arasında iletişim kurmak ve CNC yazılımında eğitim amacı güdülmüştür. Öncelikle CNC-torna tezgahının mikrobilgisayarı ile ilişkisi saglamak üzere bir devre ve makine dilinde bir program yapılmış daha sonra BASIC dilinin avantajlarını kullanarak tezgaha aktarılacak programların kişisel bilgisayarda hazırlanması ve denenmesi amacıyla bir program geliştirilmiştir. BASIC'in grafik olanakları ile tezgah programlarının ekran üzerinde denenmesi yoluna gidilmiştir. Ayrıca yine bu program sayesinde tezgah, kişisel bilgisayarin veri saklama olanaklarından yararlanmıştır.

Böylece öğrenme aşamasındaki bir kişi tezgah programlarını önce kişisel bilgisayarda deneyebilecek ve hatalı programların yol açabileceği hasarlardan korunmuş olacaktır.

PROGRAM ON CNC EDUCATION

In this work, it is aimed to have a communication between a CNC-lathe and a simple personal microcomputer using machine code and BASIC programming languages, the education on CNC-lathe programming can be realized on the personal microcomputer. First, a circuit and a program in machine code are prepared for communication between CNC-lathe and the personal microcomputer. Then by using advantages of BASIC-language, a program is developped in order to prepare CNC-programs on the personal microcomputer. Using graphic advantages of BASIC, the CNC-programs are executed on the screen. In addition, the data saving facilities are advantageous in the personal microcomputers compared with CNC's stand alone memory.

Students, learning CNC-programming can try their CNC-programs on the personal microcomputer first, so they can protect themselves from injury and the CNC-lathe from damages which may be caused by possible faulty programs.

İÇİNDEKİLER

	sayfa
ÖNSÖZ	iii
1. GIRIS	1
2. İLETİŞİM KARTI VE PROGRAMI	6
2.1. Devre Semasi	7
2.2. İletişim Programı	14
2.3. BASIC-Dilinde Eğitici Program	19
3. G-KOMUTLARI	25
4. CNC-DE PARCA İSLEME ÖRNEKLERİ	40
4.1 Konik Tapa	40
4.2 Dairesel Tornalama Örneği	43
4.3 King	46
5. SONUC VE TARTISMA	49
KAYNAKLAR DİZİNİ	51
KISALTMALAR	52

EKLER

1. BASIC Program Listesi.
2. Z80 komut listesi.
3. Devre Elemanlarının katalog Bilgileri.
4. Standard CNC G ve M-kodları.

SEKİLLER DİZİNİ

Sekil	Sayfa
1.1 Hareket yolu örneği	3
1.2 Artımlı sistemde koordinat sistemi merkezleri	4
2.1 Aradevrenin bağlantıları	6
2.2 PIO için adres seçici devre	7
2.3 "Bilgi alındı bağlantısı	9
2.4 İflave edilen konnektör bağlantıları	9
2.5 Tuş takımının matris düzenlenmesi	10
2.6 Tuş tarama işaretleri	11
2.7 "9" tuşu bağlantısı	11
2.8 Eşzamanlama devresi	12
2.9 Aradevrenin Tüm şeması	13
2.10 Makine dilindeki programın akış şeması	16
3.1 Satır numarası ile beraber bir blok	26
3.2 Koordinat sistemi	26
3.3 Dögrusal hareket	28
3.4 G84 Çevrimleri	30
3.5 G84-kodunda 1 nolu olasılık	31
3.6 Dairesel hareket yörüngeleri	32
3.7 Dairesel hareket olasılıkları	33
3.8 Diş açma örneği	34
3.9 Diş açma kademeleri	34
3.10 G76 çevrim olasılıkları	35
3.11 Koordinat sistemi seçme	37
4.1 Konik tapa parçasının CNC-programı	41
4.2 Konik tapa parçası için yörüngeler	42
4.3 Dairesel tornalama örneği programı	44
4.4 Dairesel tornalama örneği için yörüngeler	45
4.5 King parçası CNC-programı	47
4.6 King parçası için yörüngeler	48

1. GİRİŞ

Bilgisayar ve bilgisayar kontrollu-destekli üretim teknolojisinin durmaksızın gelişmesi, endüstri ile yakından ilgili herkes için bilgisayarın yalnızca bilgi saklamak ya da işlemek için değil aynı zamanda bu bilgiler ile üretime doğrudan yön vermek için kullanılmayı bir zorunluluk haline getirmiştir. Artık bilgisayar kullanmayan endüstriyel üretim kuruluusu yok gibidir. İnsanın yalnızca "gözlemci" olarak bulunduğu oldukça büyük üretim-montaj hatları vardır.

Makinanın önceden belirlenen hareketleri bu program dahilinde yüzlerce kez hatasız tekrar etmesi artık alışılmış, bu makine, tezgah ya da robotların üretim hattında kullanılması özel bir hal olmaktan çıkmıştır. Elbette ki bu sistemlerin öğrenilmesi eğitim konusu problemi oluşturmaya başlamıştır.

CNC-tezgahlarına bir giriş niteligidde olan eğitim amaçlı CNC-tezgah simülatörü her ne kadar endüstriyel tezgahlarla kıyaslanamayacak kadar ucuzsa da yine de oldukça pahalı hasarlıara ugrayabilmektedir. Özellikle bir "yeni öğrenen" in kullanımında ise, tezgahi sık sık acil durdurma (emergency stop) düğmesine basarak durdurmak, yazılı programları ve ona harcanan emeği heba etmek yerine yazılmış programları kontrol eden bir kontrolör program gerçek bir ihtiyaçtır. Bu bakımından en kolay kontrol şekli olan gözle görerek kontrol şeklinin basit bir kişisel bilgisayarda ekran olanaklarından faydalananarak program haline getirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca kişisel bilgisayarda tezgah programı için harcanan zamanın program tezgaha aktarılırken yeniden harcanmaması için bir iletişim aradevresi tasarılanması ve bu devreyi işler hale getiren bir iletişim programının hazırlanması amacın içindedir.

Amacımızın gereği hazırlanan program kullanıcıya tezgahına yakın bir programlama şekli sağlamalı, kullanıcı tezgah başına geçtiğinde kolaylıkla ona hakim olabilmeli dir. Eğitici program tezgaha ait komutları kullanıcıya

tanıtıcı olmalı ayrıca kullanıcının hazırladığı programları saklama olanağı vermelidir. Bu amaçla CNC-tezgahının G-komutları 3. bölümde açıklanmıştır.

G-komutlarıyla CNC-programlamasının öğretilmesi amacıyla:

1. Konik tapa
2. Dairesel tornalama örneği
3. King

iş parçalarının tornalama akış diyagramları ve programları verilmiştir.


Kişinin kendi hazırladığı programlar ile parçanın işleniş şekli ekranдан takip edilebilmekte böylece yanlış komutların parçanın işlenişinde ne hatalara sebep olabileceğini göstermek mümkün olmaktadır.

Artımlı Ve Kartezyen Koordinat Sistemleri : Bu kısım-
da CNC-torna tezgahında kullanılan iki koordinat sistemi
hakkında kısaca bilgi verilmiştir.

CNC-torna tezgahı ve diğer endüstriyel CNC-iş makine-
ları alıştılagelen iki koordinat sistemini kullanabilmek-
tedir. Torna kalemi hareket düzlemindeki noktaların belir-
lenmesi, iki sistem arasında farklılıklar göstermektedir.
Bu sistemler

1. Artımlı sistem
 2. Kartezyen koordinat sistemi
- dir.


Artımlı sistem : Torna kaleminin istenilen hız ve se-
kilde gideceği yer o anda bulunulan noktaya göre verilir.
Bir sonra ki hareket de yeni gelinen noktaya göredir. Şekil
1.1'deki hareketleri yapacak nokta koordinatları aşağıda
verilmiştir.

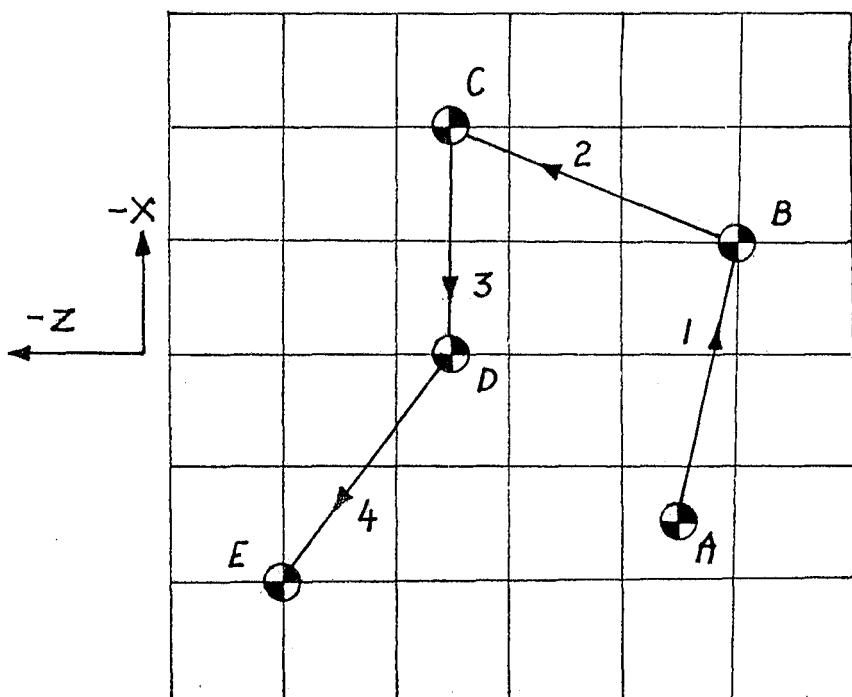

Şekil 1.1 Hareket yolu örneği

	X	Z
1	-2.5	0.5
2	-1	-2.5
3	2	0
4	2	-1.5

Artımlı sisteme her hareket sonunda yeni bir koordinat merkezi belirleniyor denilebilir. A-noktasından B-noktasına gidişi ele alalım. Burada eksen yönleri sabit olmak şartı ile B-noktasının X ve Z bilgileri A-noktası sıfır olacak şekilde C-noktasının koordinatları ise B-noktası sıfır olacak şekilde verilir. Şekil 1.2'de bu sistemler gösterilmiştir.

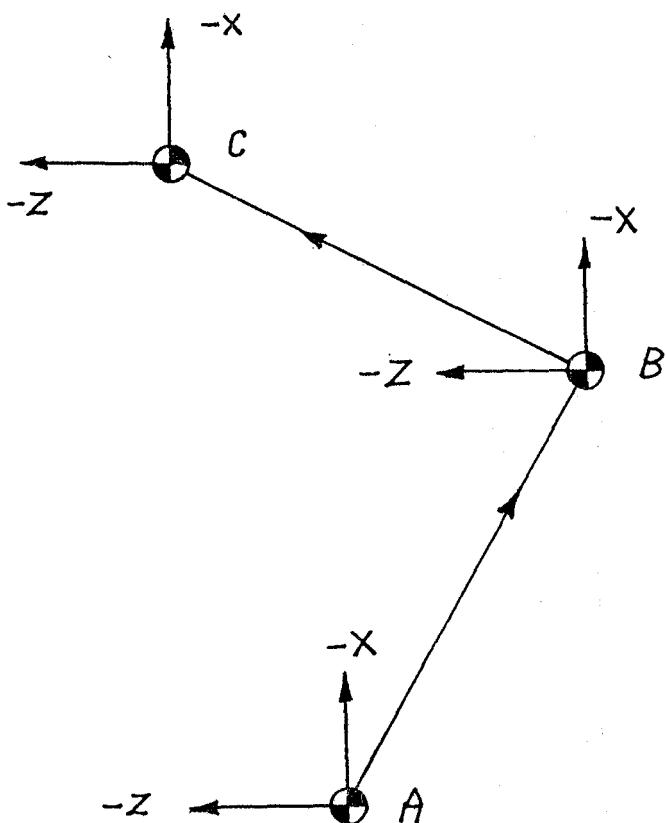

Şekil 1.2 Artımlı sisteme koordinat sistemi merkezleri


Kartezyen koordinat sistemi : Bu sistemde, birkez sıfır noktası belirlendikten sonra degistirilmmediği sürede her noktanın koordinatı belirlenen sıfır noktasının oluşturduğu sisteme göre verilir. Sekil 1.1'deki hareketler için, A-noktası koordinat sisteminin merkezi olarak belirlendiginde her harekette verilecek X ve Z koordinatı aşağıdadır.

	X	Z
1	-2.5	0.5
2	-3.5	-2
3	-1.5	-2
4	0.5	-3.5

Artimili ve kartezyen sistemler aynı iş parçası için birbirlerinin yerine geçebilirler. Ancak uygulamada kullanım yerleri farklılıklar göstermektedir. Teknik resimlerinde ölçüleri bir yere dayalı olarak verilen iş parçaları için kartezyen sistemin kullanılması kolaydır. Ayrıca boyutları büyük iş parçalarının üretiminde de kartezyen koordinat sistemi daha uygundur. Artimili sistem ise birçok durumda kartezyen sistemden daha kolay olmasına rağmen bir noktanın değişmesi halinde buna bağlı olarak birçok noktanın değişmesini gerektirir.

2. İLETİŞİM KARTI VE PROGRAMI

Kişisel bilgisayar ile CNC-torna tezgahı arasında ilişkili kurmak için tasarlanan bağlantı şékil 2.1'deki blok diyagram halinde özetlenebilir.

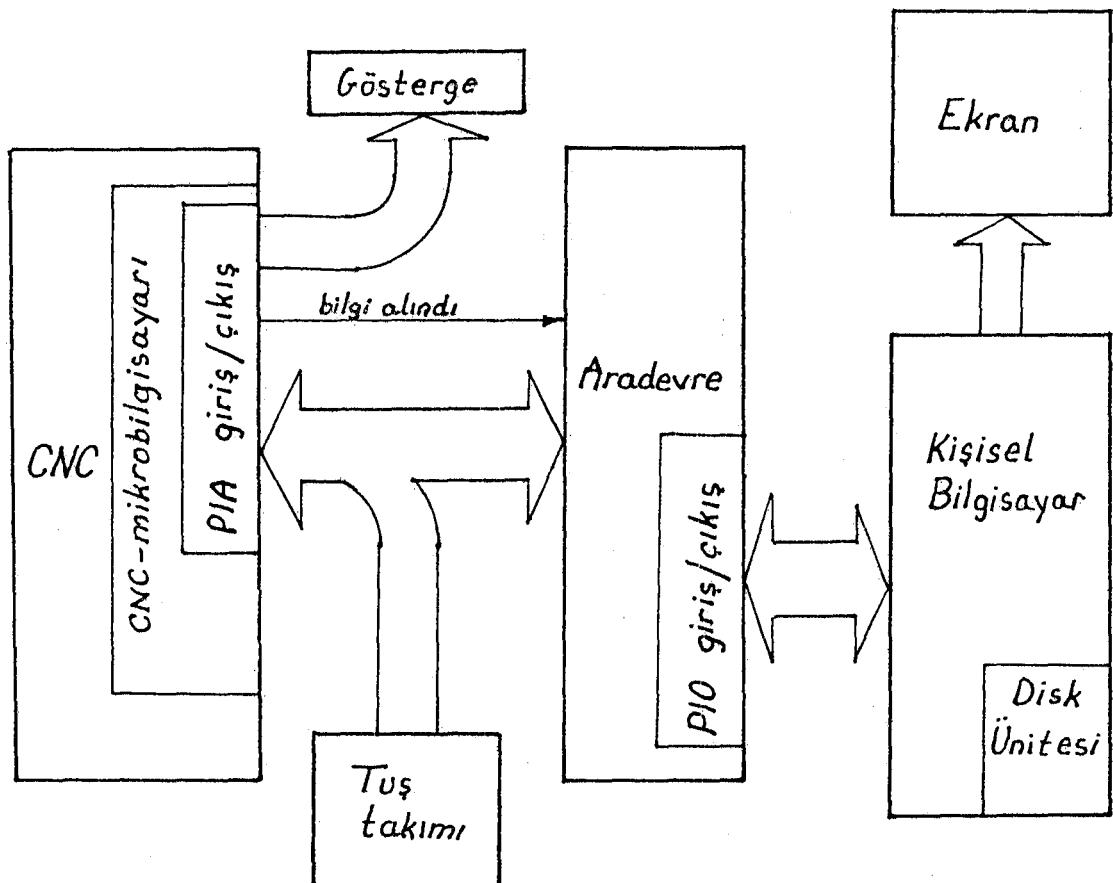

Şékil 2.1 Aradevrenin bağlantıları


CNC-mikrobilgisayarda 6502-mikroişlemci ve 6821 giriş/çıkış birimi, kişisel bilgisayarda ise Z80-mikroişlemcisi vardır. Buna göre aradevredeki giriş/çıkış birimi doğrudan Z80'in adres, bilgi ve kontrol hatlarına bağlanmadan Z80'e uyumlu 8420 (Z80-PIO) giriş/çıkış birimi kullanılmıştır.

Kişisel bilgisayardan CNC'ye bilgi akışı bilgiyi gönderip cevap beklemeye şeklindedir. Gönderilen bilgi CNC-mikrobilgisayarına kişisel bilgisayarda hazırlanan CNC-programının yazılması için basılması gereken tuşların bilgisidir. CNC-mikrobilgisayarının tuş takımında bulunan bir tuşa basmak ile bu tuş takımının okunması için kullanılan giriş/çıkış biriminin girişlerine bu tuşa ait bilgilerin konulması farksızdır.

Bu bölümde aradevrenin yapısı ve bağlantıları açıklanmıştır.

2.1 Devre Şeması

Kişisel bilgisayarda hazırlanan CNC-programlarının CNC-bilgisayarı hafızasına aktarılması için tasarlanan devre Z80-PIO ve yardımcı parçaları içeren bir I/O kartıdır. Kart üzerindeki Z80-PIO, kişisel bilgisayarın bütün adres ve bilgi hatları ve kontrol işaretlerinin verildiği bir konnektörden alınan gerekli hatlar ile XXFB-XXFF adreslerine yerlestirilmiştir. Adresleme için bir SN74LS20 ve bir SN74LS32 kapı tümleşik devreleri kullanılmıştır. Bu bağlantı şkil 2.2'de verilmiştir.

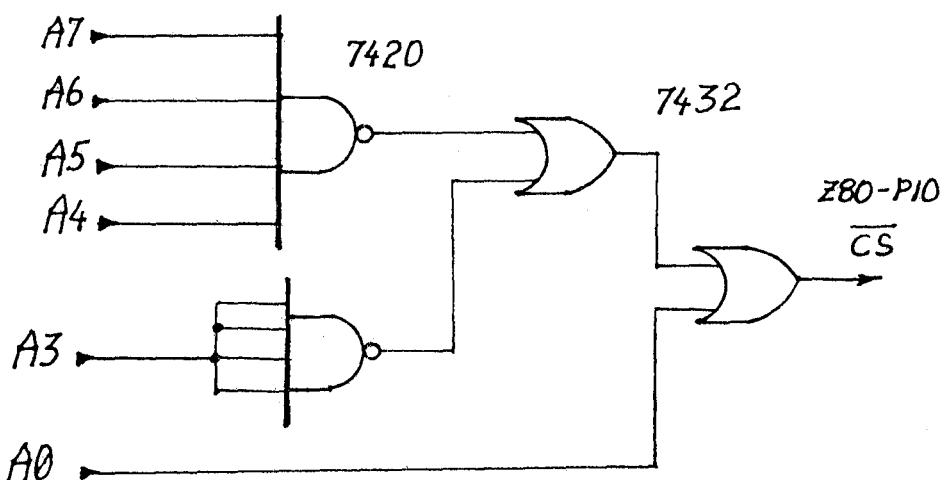

Şekil 2.2 PIO için adres seçici devre


A1 ve A2 adres hatları PIO'nun C/D ve B/A kontrol girişlerine uygulanmıştır. Yani A ve B portlarının adresleme si aşağıdaki gibidir.

FAFB	A portu
FAFA	A kontrol
FAFC	B portu
FAFE	B kontrol

Adresleme devresinde FAXX elde edilmemiştir. Ancak FAXX haricindeki adreslerde kişisel bilgisayarın kendine ait port ve elemanlar bulunduğu için iletişim devresindeki PIO'yu seçerken A8-A15 adres hatlarında FA sayısının bulunması gereklidir. İletişim programında da port seçilirken FAXX adresleri kullanılmıştır.

CNC-bilgisayarı ile iletişim sağlamak için, bu mikro-bilgisayarda tuşların okunduğu porta bilgi konulmaktadır. Mikrobilgisayar bu portu tuşa basılmış gibi okumakta gerekli işlemleri yaptıktan sonra nümerik gösterge kontrol devresi olan ICM7218 tümleşik devresinin MODE girişi için portun B3 çıkışında bir artı darbe sinyali oluşturmaktadır. Bu işaret iletişim devremiz için mikrobilgisayarın verilen bilgiyi aldığı gösteren bir geri besleme olarak işlem görmektedir. Kişisel bilgisayardaki iletişim programının "bilgi alındı" işaretini A3 girişinden kolaylıkla okuyabilmesi için bir RS-FF set edilmekte, işaret okunduktan sonra bu FF program tarafından A4 çıkışından sıfırlanmaktadır. RS-FF aslinda bir JK-FF'tur ve bağlantısı şekil 2.3'te verilmiştir.

Z80-PIO ve 6502-PIA arasındaki bağlantıyı sağlamak için 6502 mikrobilgisayara ilave edilen konnektörün bağlantıları şekil 2.4'de verilmiştir. Mikrobilgisayar tuş takiminin matris düzenlemesi de tablo halinde şekil 2.5'tedir.

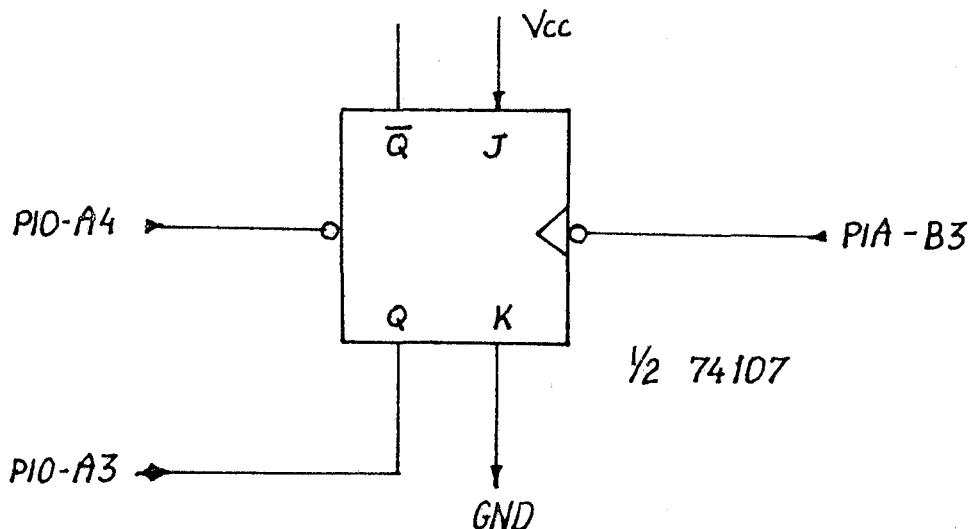

Sekil 2.3 "Bilgi alındı" bağlantısı

1. GND
2. PIO0 : Giriş portu. Tuş takımı satırları
3. PIA1 : Aşağıda açıklanmıştır.
4. PIA2 :
5. PIA3 :
6. PIA4 :
7. PIA5 :
8. PIA6 :
9. PIA7 :
10. PIB0 : Çıkış portu. Tuş takımı sütunları.
11. PIB1 :
12. PIB2 :
13. PIB3 : Çıkış portu. ICM7218'in MODE girişi.

Sekil 2.4 İlave edilen konnektör bağlantıları.

Satır \ Sütun	PIB2	PIB1	PIBO
PIAO	14	08 8	00 0
PIA1	13 -X	09 9	01 1
PIA2	12 +X	0A -	02 2
PIA3	15 +Z	0F INP	03 3
PIA4	16 -Z	0E DEL	04 4
PIA5	10 H/C	0D REV	05 5
PIA6	11 STR	0C FWD	06 6
PIA7		0B	07 7

Her sütunda ilk rakamlar tuşun hex. değerini ikinciler tuş üzerindeki işaret ve görevini gösterir.


Sekil 2.5 Tuş takımının matris düzenlemesi.

Mikrokomputerin Tuşları Taraması :


Mikrokomputer kartında tuş takımını ve nümerik gösterge ile ilgilenen giriş/çıkış Ünitesi olan MC6821 PIA-tümleşik devresi fiziksəl olarak 9000 adresine yerleştirilmiştir. PIA'nın PB portu çıkış olarak programlanır ve tuşları PBO'dan PB2'ye tarar. Eger herhangi bir tuşa basılmış ise işaret PA portundan okunur. Bunun için de PA0-PA7 bacakları giriş olarak programlanır. Buradaki işaret şekilleri sekil 2.6'da gösterilmiştir. "9" tuşuna basıldığı varsayılmıştır.

PIA'nın tarama çıkışları olan PBO-2'deki işaretlerle eşzamanlı olarak kişisel bilgisayardan gelen bilgileri PIA'nın PA0-7 girişlerine koyabilmek için bir eşzamanlama devresi ve bir 8-bit 3-konumlu sürücü kullanılmıştır. Devre sekil 2.8'dedir.


İletişim programı tarafından Z80-PIO'nun PA ve PB portlarına belirtilecek tuşun satır ve sütun bilgisi konur. Bu bilgiler "9" tuşu için PB=11111101 ve PA=101'dir.

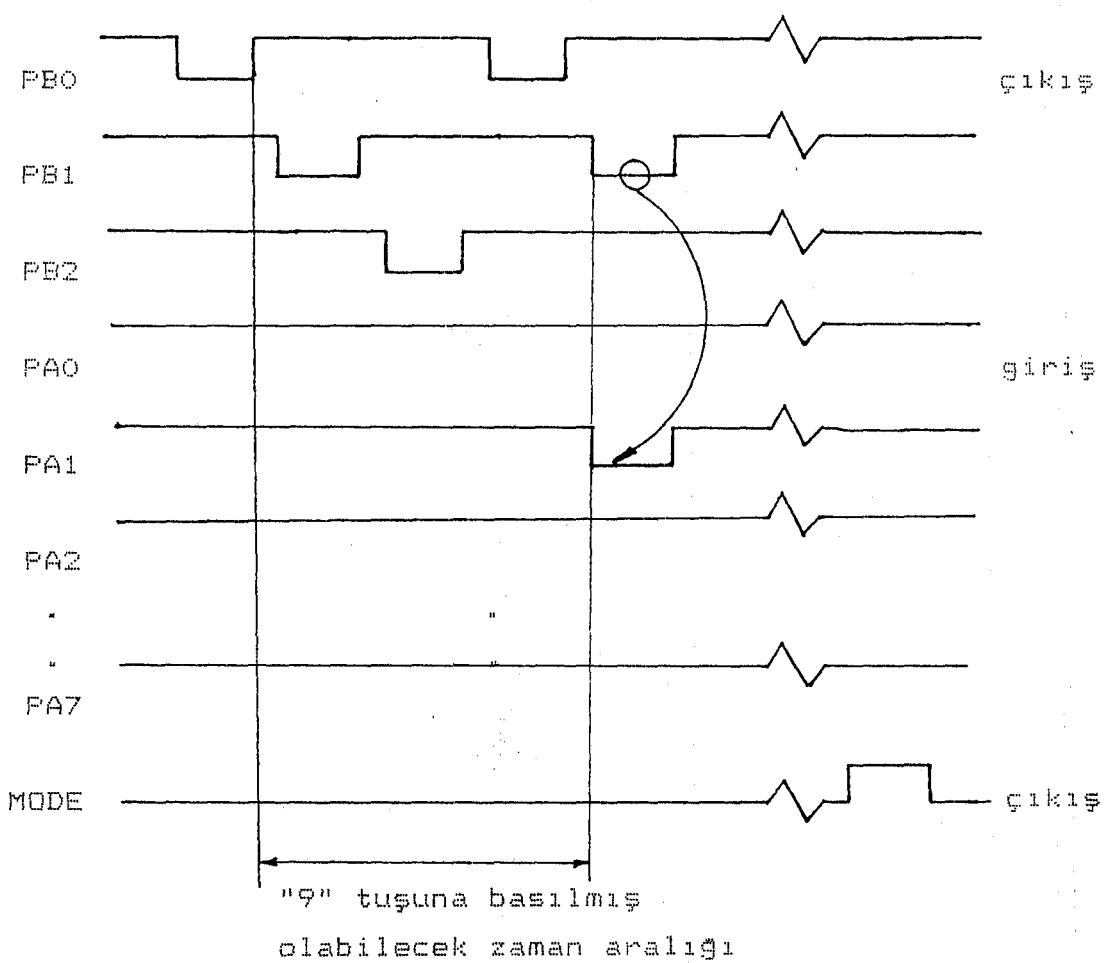

Şekil 2.6 Tuş tarama işaretleri.

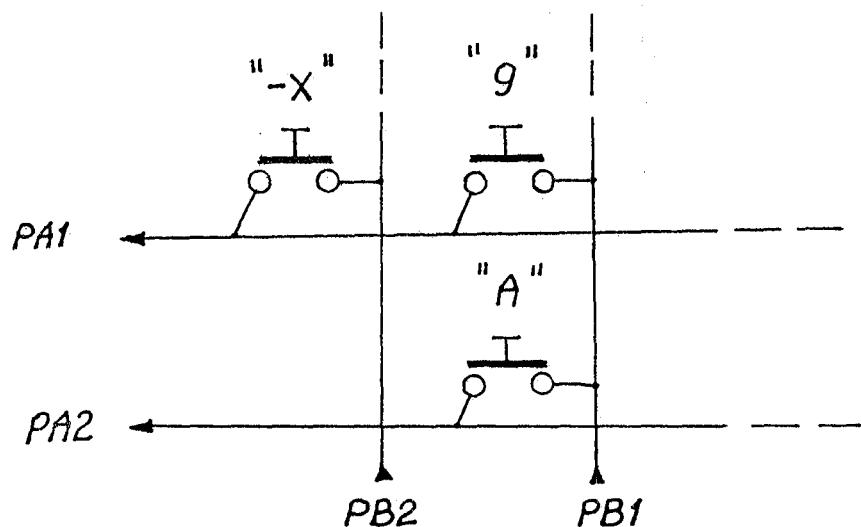


Şekil 2.7 "9" tuşu bağlantısı.

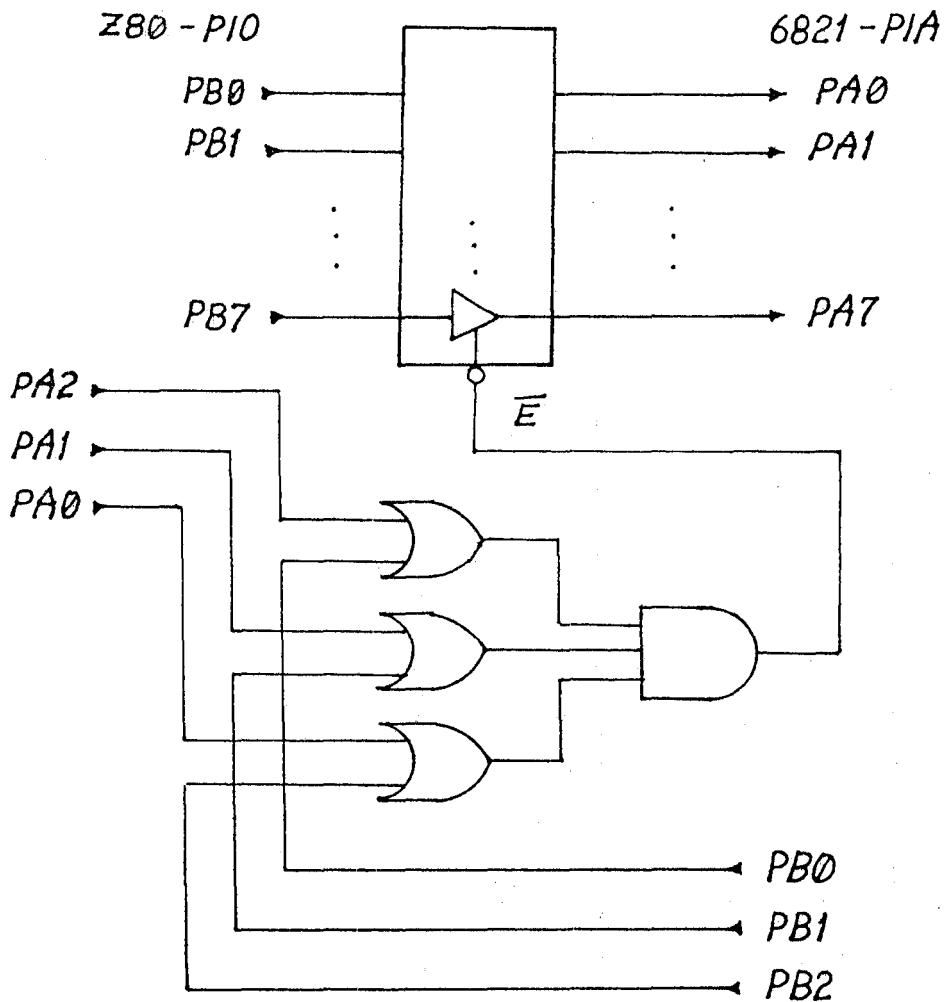

Şekil 2.8 Eşzamanlama devresi.

6821-PIA'nın tarama çıkışları olan PB0-2'de 101 işaretinin görüldüğünde eşzamanlama devresi tarafından 3-konumlu sürücünün E girişine 0-sıfır gider ve Z80-PIO'nun PB portundaki satır bilgisi 6821-PIA'nın PA portuna iletilir. Böylece "9" tuşuna ait olan satır ve sütun bilgileri mikrobilgisayar tarafından elde edilmiş olur ve basılan tuşa ait işlemleri yaptıktan sonra nümerik göstergedeki düzeltme için PB3'e işaret gönderir. Bu da tuşun alındığına dair bir geri beslemedir.

İletişim kartının tüm şeması şekil 2.9'da verilmiştir.

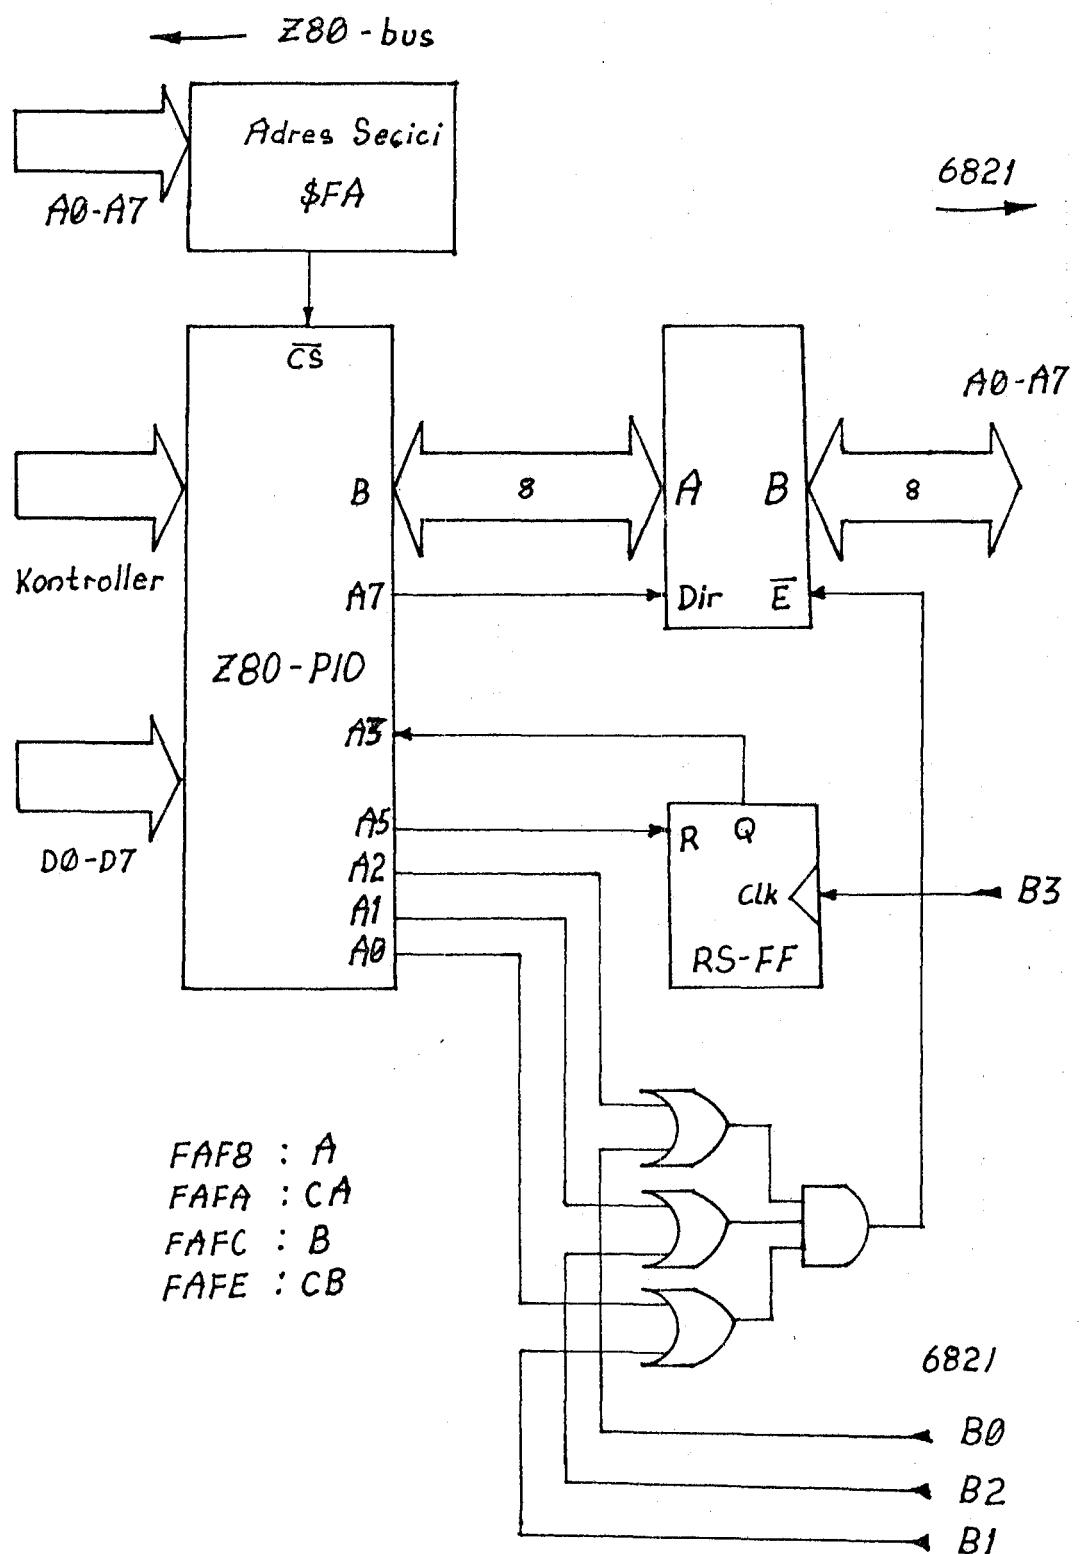

Şekil 2.9 Aradevrenin tüm şemasi.

2.2 İletişim Programı

Araçevreyi kullanarak CNC-torna tezgahı mikrobilgisayar ile iletişimini sağlamak üzere makine diliinde hazırlanan program dört kısımdan oluşur. Bu kısımlar ve programın kullanıldığı bazı özel adresler aşağıda açıklanmıştır. Akış şeması şekil 2.10'da verilmiştir.

PORTRGİR: Z80-PIO'nun PA ve PB portlarını giriş olarak programlar. Eğer mikrobilgisayara bilgi gönderilmiyorsa yani bekleme durumunda ise portlar giriş olarak bırakılır. Bunun için PA ve PB kontrol yazaçlarına 4F sayısı gönderilir.

PORTCIK: Z80-PIO'nun PA ve PB-portlarını çıkış olarak programlar. Bu durumda CNC'ye bilgi gönderilebilir. Portları çıkış olarak programlamak için PA kontrol yazacına önce FF sonra da 58 gönderilir. Hangi bitlerin çıkış olacağı 58 bilgisi ile bildirilmektedir. PA portuna da FF gönderilerek tuşa basılmadığı belirtilir. PB-kontrol yazacına OF yazılarak çıkış haline getirilir ve FF yazılır.

TUŞBAS: Bu program A200 adresindeki tuş numarasını kullanarak TABLO tablosundan tuşun satır ve sütun bilgisini bulur. Bilgileri PA ve PB-portlarına koyar.

BAK: RS-FF çıkışını okuyarak mikrobilgisayarın verilen bilgileri alıp almadığını kontrol eder. Bu işlem bir çevrim içindedir. Yani yaklaşık 500 kez bu kontrolü yapar. Eğer cevap yok ise A201 adresine 05 yazar. Cevap geldikten sonra portlardaki tuş bilgilerini siler.


TUŞSİL: PA ve PB portlarına FF bilgisini koyar. Tuşlara basılı olmadığı belirtilir.

TABLO: Mikrobilgisayarın tuş takımındaki tuşlara ait satır ve sütun bilgilerini tablo halinde içerir. TUSBAS programı tarafından kullanılır. Tablo A060 adresinden başlar ve toplam 24 tuş için 48-bytes'lik yer kapları.

TUŞNUM: Satır ve sütun bilgileri gönderilecek tuşun numarasının yerleştirildiği yerdır. Numara BASIC program tarafından bu adrese (A200) yerleştirilir.

HATA: BAK programında CNC mikrobilgisayardan cevap 500 kontrolden sonra da gelmemişse bu adrese (A201) 05 sayısı yazılır.

BASIC programın yukarıda açıklanan alt programları kullanış şekli ve sırası akış diyagramından anlaşılabilir.

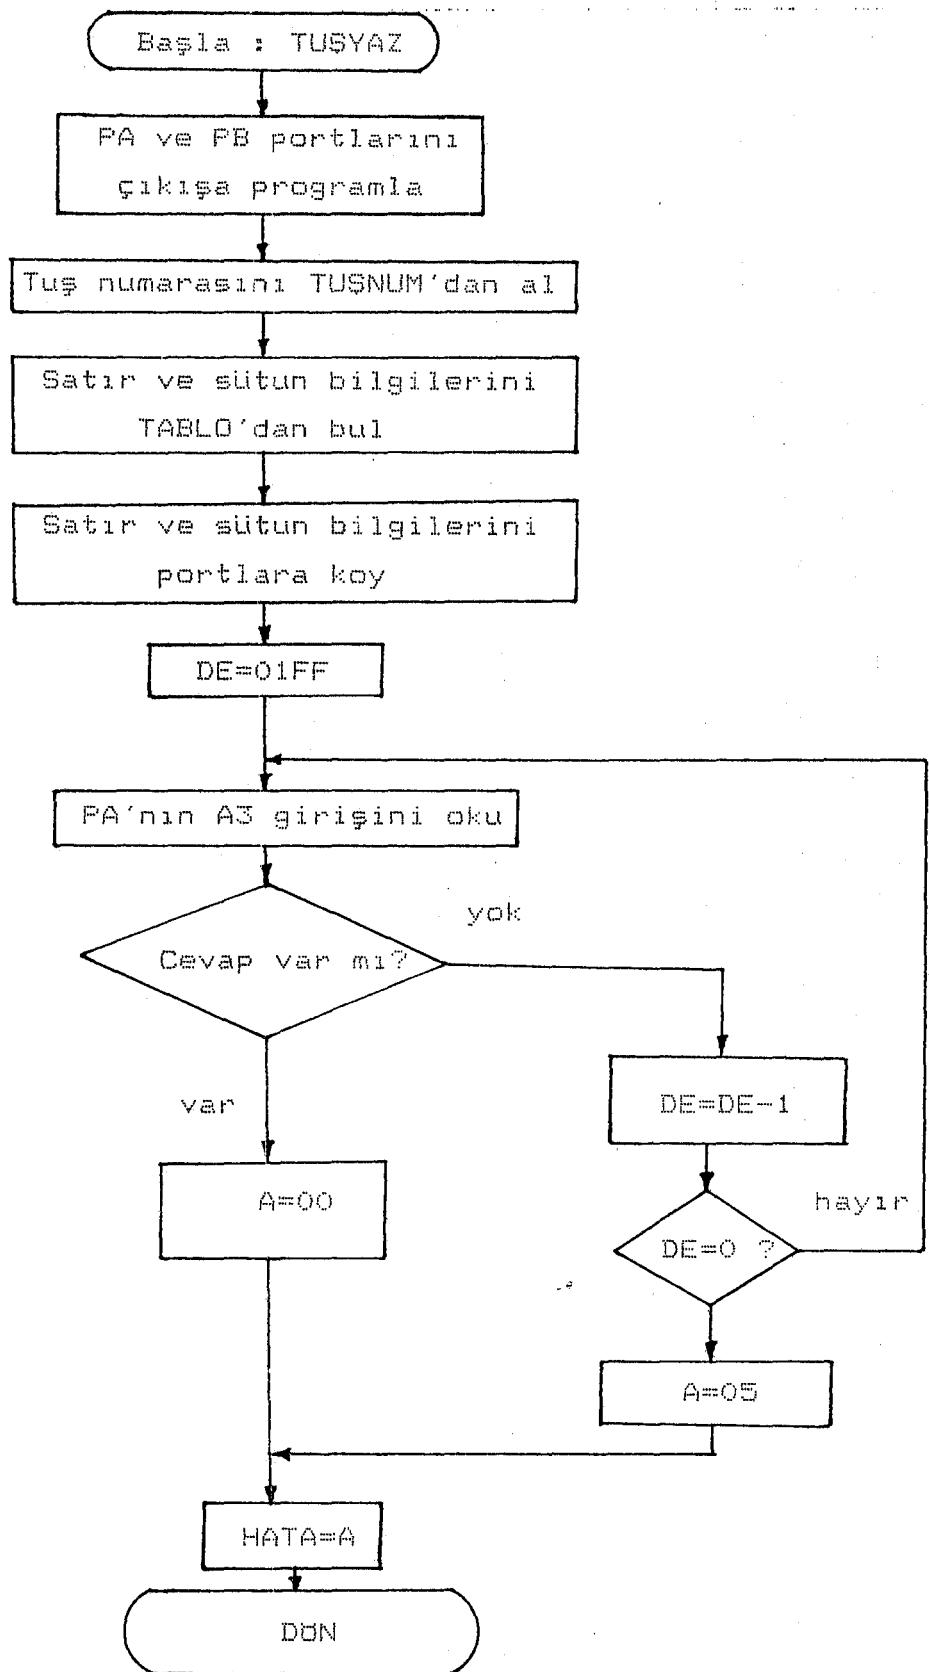

Şekil 2.10 Makine dilindeki programın akış şeması.

* RUTİN : TUSYAZ PROGRAMI *

;	TUŞNUM	:	\$A200	;	YAZAN	:	EROL SEKE
;	HATA	:	\$A201				
;	TABLO	:	\$A060				

A000	01 FA FA	PORTEGIR	LD BC, #FAFA	;	A	PORTUNU GIRIS YAP
A003	3E 4F		LD A, #4F			
A005	ED 79		OUT (BC), A			
A007	OE FC		LD C, #FE			
A009	ED 79		OUT (BC), A			
A00B	C9		RET			
A00C	01 FA FA	PORTÇIK	LD BC, #FAFA	;	A VE B	PORTLARINI
A00F	11 58		LD DE, #FF58	;	CIKIS YAPAR	
A012	ED 51		OUT (BC), D			
A014	ED 59		OUT (BC), E			
A016	OE FB		LD C, #FB			
A018	ED 51		OUT (BC), D			
A01A	OE FE		LD C, #FE			
A01C	3E 0F		LD A, #0F			
A01E	ED 79		OUT (BC), A			
A020	OE FC		LD C, #FC			
A022	ED 51		OUT (BC), D			
A024	C9		RET			
A025	21 61 A0	TUSBAS	LD HL, #TABLO	;	PORTLARA A200 ADRE-	
A028	3A 00 A2		LD A, (A200)	;	SİNDE NUMARASI BULU-	
A02B	CB 27		SLA	;	NAN TUŞUN BİLGİLERİ-	
A02D	85		ADD A, L	;	NI PORTLARA GÜNDERİR	
A02E	6F		LD L, A			
A02F	7E		LD A, (HL)			
A030	01 FC FA		LD BC, #FAFC			
A033	ED 79		OUT (BC), A			
A035	2B		DEC HL			
A036	7E		LD A, (HL)			
A037	11 FF 01		LD DE, #01FF	;	BEKLEME SAYISI	

A03A	OE FB	LD C, #F8	
A03C	2E DF	LD L, #DF	
A03E	ED 69	OUT (BC), L	
A040	ED 79	OUT (BC), A	
A042	ED 7B	BAK IN A, (BC)	; CNC'DEN CEVAP BEKLE
A044	E6 0B	AND #0B	
A046	20 0B	JR NZ, DEVAM	
A048	1D	DEC E	
A049	20 F7	JR NZ, BAK	
A04B	15	DEC D	
A04C	20 F4	JR NZ, BAK	
A04E	3E 05	LD A, #05	
A050	1B 02	JR TUSSIL	
A052	3E 00	DEVAM LD A, #00	
A054	32 01 A2	TUSSIL LD HATA, A	; PORTLARI YUKSEK EM-
A057	3E FF	LD A, #FF	; PEDANSLI HALE GETIR
A059	ED 79	OUT (BC), A	; HATA VARSA YAZ
A05B	OE FC	LD C, #FC	
A05D	ED 79	OUT (BC), A	
A05F	C9	RET	
A060	FE FE FE FD TABLO	;%%%%%%	
A064	FE FB FE F7		; TUS BİLGİLERİ TABLOSU
A068	FE EF FE DF		; 23 TUS İÇİN ÇIKIS KODLARI
A06C	FE BF FE 7F		; BULUNUR.
A070	FB FE FB FD		; BU PROGRAM A200 ADRESİNDE
A074	FB FB FB F7		; NUMARASI BULUNAN TUSUN SATIR
A078	FB EF FB DF		; VE SUTUN BİLGİLERİNİ CNC PORTU
A07C	FB BF FB 7F		; GİRİŞLERİNE YAZAR VE CEVAP
A080	FD FE FD FD		; BEKLER. 6502-MİKROBİLGİSAYAR-
A084	FD FB FD F7		; DAN CEVAP GELMEZSE A201 ADRE-
A088	FD EF FD DF		; SİNE 05 YAZAR, AKSI HALDE
A08C	FD BF FD 7F		; A201 ADRESİNE 00 YAZAR.

SON

C+%%%%%%%%%

;

2.3 BASIC Dilinde Eğitici Program

Bu bölümde kişisel mikrobilgisayarın ve BASIC'in grafik olanakları kullanılarak hazırlanan eğitici programın açıklamaları verilmiştir. Programın herbir yardımcı altprogramına iki harflik küçük komutlarla gidilmektedir. BASIC programın listesi EK-1'dedir. Kullanılan küçük komutlar aşağıda açıklanmıştır.

Program Listesi Alma : LS komutu ile CNC-dilinde yazılan programın listesi ekrana alınabilir. İstenilen satırden itibaren listeyi almak için LS'den sonra satır numarası yazılır, aksi halde sıfır numaralı satırden itibaren liste verir. Liste almayı durdurmak için boşluk tuşuna (space bar) basılır. İki kere bu tuşa basıldığında işlem akışı liste alma altprogramından döner.

Program Yazma : ED komutu ile CNC-programı yazma altprogramı çağırılır. ED komutundan sonra satır numarası yazılmamış ise NO'dan itibaren program yazılacağı kabul edilir. Program yazma şu şekildedir. ED komutu ile beraber ekrana

NO G
gelir.

G-kodu yazıldıktan ya da yazılıysa düzeltildikten sonra Return tuşuna basılır.

NO G01 X
ekrana gelir. Aynı şekilde Z, F ve CM* sütunlarına bilgiler yazılır ya da düzelttilir. Yazılan G-kodu CNC'de geçersiz ise program G-kodunu, eskisini silerek tekrar ister. X Z ve F-bilgileri de geçerli değerlerin dışında ise program bilgileri tekrar ister. Program X, Z ve F sütunlarına G-koduna göre gerekli ise gelir. Örneğin G00 için F sütununa gelmez ve F-bilgisi istemez.

CM sütunundaki bilgi yazıldıktan sonra program bir alttaki satıra geçer.

*: Açıklama sütunu. X, Z ve F bölüm-3'te açıklanmıştır.

N1 G

gelir.

Daha önce yazılmış bir satırda düzeltme yapılıyor ise düzeltilmeyecək sütunlar için yalnızca Return tuşuna basılır. Programlama altprogramından çıkmak için G sütununda OE yazılır.

Program Yazmaya Devam Etme : RP komutu ile programın en son satırından bir sonraki satırdan başlamak üzere program yazma altprogramına geçilir.

Boş Satır İflave Etme : IN komutu ile, komutla beraber verilen satır ve sonraki satırları bir satır ileriye atar. Komut ile numarası verilen satırın G sütununa G21 yazılır. G21-kodu Boş satır anlamına gelir. Bölüm 3'te açıklanmış gibi bu satırda CNC tezgahı hiç bir iş yapmaz.

Satır Silme : DL komutu ile komutun yanında numarası verilen satırı siler. Bu satırdan sonraki satırları bir satır yukarıya yazır.

Programı Silme : ER komutu ile, yazılan ya da disket ünitesinden yüklenen bütün program silinir.

Disketten Program Yükleme : LO komutu ile program yüklemeye altprogramına geçilir. Altprogram disketten yüklenecek CNC-programının adını

PROGRAM İSMİ :
yazarak ister.

Örnek olarak TORNA isimli programın ismi yazılır.
Return tuşundan sonra yüklemeye programı ekrana
YUKLEME...! LUTFEN BEKLEYİNİZ
yazar ve programı disketten bilgisayar hafızasına aktarır.
Eğer yüklenen programda programın bittigini belirten END komutu açıklama sütununda yok ise ekrana
TORNA .CNC PROGRAMINDA END KOMUTU YOK

yazılır. Yükleme bittikten sonra ekrana

TORNA .CNC YUKLENDİ

bildirimini yazılır.

Diskete Program Saklama : SA komutu ile CNC-dilinde yazılan programın daha sonraki kullanımlar için manyetik diskte saklama amacıyla program saklama altprogramına geçilir. Yüklemeye olduğu gibi burada da programın hangi isim altında saklanacağı sorulur, ekrana

PROGRAM İSMİ :

yazılır. Isim yazılıp Return tuşuna basıldıktan sonra ekrana

SAKLAMA..! LUTFEN BEKLEYİNİZ

yazılır. Saklama işlemi bittikten sonra ekrana

PROGRAM TORNA .CNC ADI ALTINDA SAKLANDI

PROGRAM UZUNLUGU 36

yazılır.

Eğer saklanan programda END komutu yok ise asıl programdan sonra N159'a kadar olan boş satırlar da diskete kaydedilir. Böylece program diskette, olduğundan daha büyük yer işgal eder.

Hem yükleme hem de saklama alt programları CNC-programının program tipi olan .CNC işaretini kendisi koyar. Eğer program ismi bilgisayar tarafından istenildiğinde isim içinde (.) var ise ekrana

PROGRAM İSMİ GECERSİZ

yazılır.

Disketteki Programların Listesi : CA komutu ile diskette CNC-dilinde yazılmış programların listesi ekrana gelir.

Disketteki Programı Silme : KL komutu ile disketteki bir CNC-programı silinebilir. Ekrana

PROGRAM İSMİ :

yazılır. Eğer program silmekten vazgeçilirse Q yazılır.

Ekrana

PROGRAM SILİNMEDİ

yazılır. Silinecek programın ismi yazılıp Return tuşuna basıldıktan sonra disketteki program silinir ve ekrana

TORNA .CNC SILİNDİ

yazılır. Program ismi içinde (.) olmamalıdır.

Ekrani Silme : CL komutu ile ekran silinir.

Yazıcıdan Liste Alma : LP komutu ile, G-kodları ile yazılan program yazıcı ile kağıda geçirilebilir.

Torna Kaleminin izlediği Yol : DO, BT ve DR komutları ile CNC-programının torna kalemine izlettigi yol ekrana çizilir. DO ile satırlar ekrana yazılmadan, BT ile satırlar ekrana yazılarak çizim yapılır. DR ile her satırda tuşa basılması beklenir.

Orijin Seçme : OR komutu ile kalem yolu altprogramı için başlama noktası seçilir.

Ekranda Parça İşlenisi : RN komutu ile ekranda parça işleme altprogramına geçilir. Bu programda önce ekrana çizilecek ham parçanın boyutları istenir.

R? çap

L? uzunluk

olmak üzere, ekran noktası cinsinden boyutlar yazılır. Daha sonra tezgah aynası, parça ve torna kalemi ekrana çizilir. Torna kalemi programa göre hareket etmeye başlar. Eğer tezgah kütüphanesinde olmayan bir komut ile karşılaşılırsa ekranın altına

GECERSİZ G-KOMUTU C/Q

yazılır. C tuşuna basılırsa program bir alt satırдан devam eder. Q tuşuna basılırsa parça işleme altprogramından çıkarılır. Bazı G-kodları tezgah kütüphanesinde olmasına rağmen

eğitim programında denenemezler. Bu larla karşılaşıldığında ekran'a

G24 KOMUTU DENEMEK İÇİN GECERSİZDİR
yazılır. C tuşuna basıldığında altprogramdan çıkarılır. İşlem sırasında G20-program bekleme komutu ile karşılaşıldığında ekran altına

PROGRAM BEKLİYOR

yazılır. C tuşuna basıldığında program kaldığı satırdan itibaren devam eder.

Program G22-kodu ile karşılaşlığında el ile işlemeye altprogramına geçer.

El ile işlem : H0 komutu ile ekrandaki torna kalemine yön tuşları ile hareket veren altprograma geçilir. C tuşuna basıldığında bu altprogramdan çıkarılır.

CNC-El Operasyonu : HC komutu ile kişisel mikrobilgisayarın tuş takımından CNC-torna tezgahına kumanda etmeyi sağlayan altprograma geçilir. Bu işlem için aradevrenin bağlanmış olması gereklidir.

(Dikkat : Tezgah ve bilgisayar çalışır durumda iken aradevreyi bağlamak sakincalıdır.)

Mikrobilgisayardan CNC'ye Program iletimi : TR komutu ile, kişisel mikrobilgisayarda yazılmış olan ya da disketten yüklenen CNC-programının CNC-tezgahı hafızasına aradevre yardımı ile iletimi sağlanır. Bu altprogram, makine dilinde yazılmış olan TUŞYAZ programını kullanır. CNC-programının iletiliği tezgah göstergesi ya da monitöründen izlenebilir.

Iletim sırasında kişisel bilgisayar ekranına TIMEOUT yazılabilir. Bu uyarı, illetim esnasında şebeke gerilimindeki bir parazit, gerilim düşümlü olduğunda ya da kişisel bilgisayardaki hatalı bir CNC-kodunun iletiminde tezgahın cevap vermemesi ya da hata mesajı vermesi ile yazılır. Hata monitörden de izlenebilir.

Tezgahtaki Programı Çalıştırma : ST komutu ile tezgahtaki program çalıştırılır. Tezgah Üzerindeki Start tuşu ile aynı amaçlıdır.

3. G KOMUTLARI

Birçok endüstri tipi CNC tezgahlarında kullanılan G-komutları birkaç değişiklik dışında eğitim amaçlı CNC tezgahında da vardır. Bu bölümde CNC-torna tezgahına ait G-komutları örneklerle kısaca anlatılmıştır. CNC programlama dilinde komutlar ve yardımcı bilgiler, bloklar halinde yazılır. Bloklara satır da denilebilir. Bir bloktaki bilgiler şekilde 3.1'de gösterilmiş ve tek tek açıklanmıştır.


1. G-kodu : Torna tezgârı kaleminin vapacağı hareketin tipi bu kodla verilir (dairesel, doğrusal, kapalı çevrim vs.). Bazı G-kodlarında kalem hiçbir hareket yapmaz. Bunlar mikrobilgisayarda koordinat sistemi bildirmek, işlemi durdurmak ya da bekletmek gibi amaçlar için kullanılırlar. G-kodları iki rakamlı olarak yazılır (00, 21, 84 gibi). G-kodunun belirttiği işleme göre, gerekliyse bloka X, Z, F bilgileri yazılır. Bu bilgiler şekilde 3.2'deki koordinat sistemini temel alırlar.

2. X-bilgisi : X-koordinatı doğrultusundaki hareket miktarı bilgisidir. Dairesel hareketlerde yarıçap/çap bilgisi olarak işlem yapılır. Koordinat bildiriliyorsa sıfır noktasının X-koordinatını bildirir. Eğer çevrimli bir hareket ise G-koduna göre +/-X yönlerindeki hareketleri öncelikle X-bilgisi kısmına yazılan olmak üzere yapar. Bu kısmın mm. cinsinden 0 - +/-59.99 mm. arasında bilgi yazılabilir.


3. Z-bilgisi : Z-koordinatı doğrultusundaki hareket miktarını belirtir. Dairesel hareketlerde bu bilgi verilmez. Koordinat sistemi bildiriliyor ise sıfır noktasının Z-koordinatını bildirir. Çevrimli bir hareket ise +/-Z yönlerindeki hareketleri öncelikle Z-bilgisi kısmına yazılan olmak üzere yapar. Verilen bilgiler 0 - +/-399.99 mm. arasında olmalıdır.

4. F-bilgisi : Torna kaleminin ilerleme hızı bu bilgi kısmında mm/dk ya da mm/devir olarak verilir. Burada 0 - 499 mm/dk arasındaki ilerleme hızları geçerlidir.

Simdi CNC-torna tezgahında kullanılan G-komutlarını

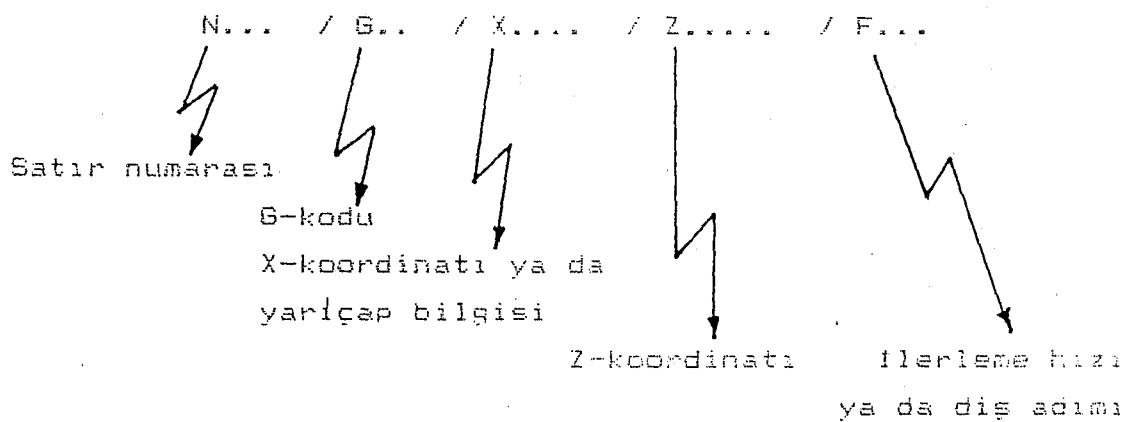

Sekil 3.1 Satır numarası ile beraber bir blok

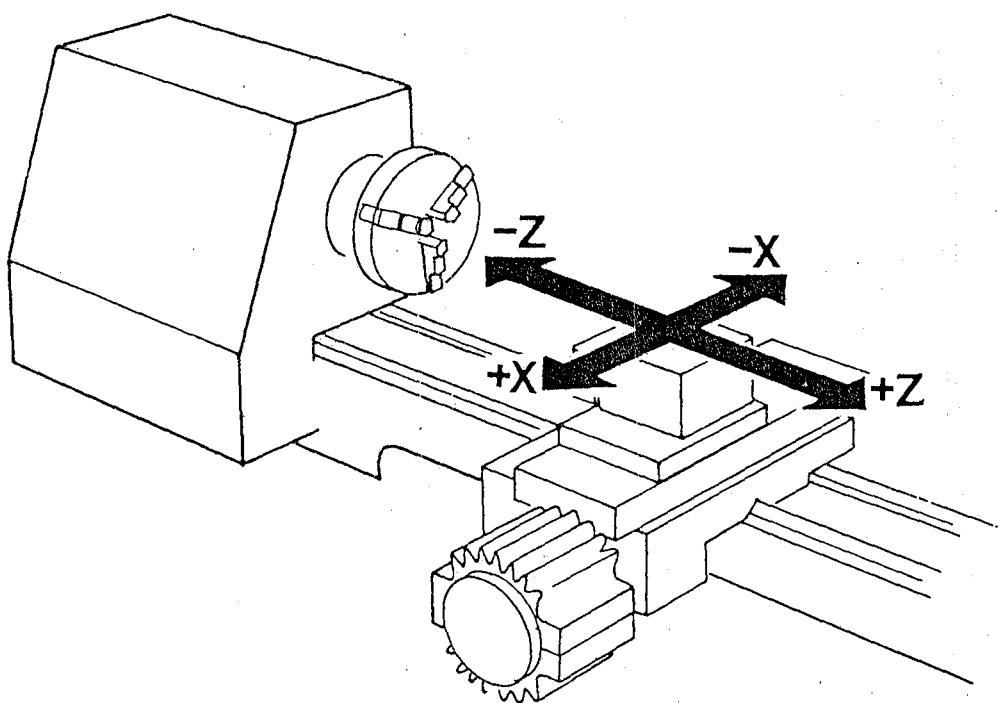

Sekil 3.2 Koordinat sistemi

basitlik sırası ile incleyelim.

G21 - BOS SATIR

Program hazırlanırken ve/veya yazarken daha sonra ilave edilebileceği tahmin edilen bloklar için boş satırlar bırakılabilir. Bu iş için de G21-komutu kullanılır. Mikrobilgisayar bu satırda hiçbir işlem yapmadan bir sonraki satırda geçer. G21-komutu X, Z, F bilgileri içermez.

N15 G21 - - -

G22 - PROGRAM SONU

Mikrobilgisayara işletimdeki programın bittiğini ve bundan sonra bir işlem yapılmayacağını belirtmek için kullanılır. Programın sonunda kullanılabileceği gibi herhangi bir satırında da kullanılabilir. X, Z ve F bilgileri yazılmaz.

N16 G22 - - -

Bir program içinde G22 bulunmuyor ise o program işlenemez.

G20 - BEKLEME

Tezgahta bir programın işletilmesi sırasında herhangi bir işlemden sonra kalem hareketinin "başla" işaretine kadar durması istenirse bir sonraki satırda G20-kodu yazılır. Parça üzerinde ölçü alınacağı, parçanın kontrol edileceği ya da torna aynasının devir sayısının değiştirileceği zamanlarda kullanılır. Yapılacak işlem bittiğinde "start" tuşuna basılarak programın kaldığı yerden devam etmesi


sağlanır.

N18 G20 - - - : Program burada bekler.

-
-

GOO - DOĞRUSAL HIZLI HAREKET

Torna kaleminin bulunduğu noktadan hareket sınırları içerisindeki diğer bir noktaya hızla gitmesi istendiğinde GOO-kodu kullanılır. Hızlı hareket sırasında bir talaş alma parça işlemeye düşündürilmemektedir. Hareket ekseniye paralel ya da köşegen üzerinden olabilir. Şekil 3.3'de bir örnek verilmiştir.

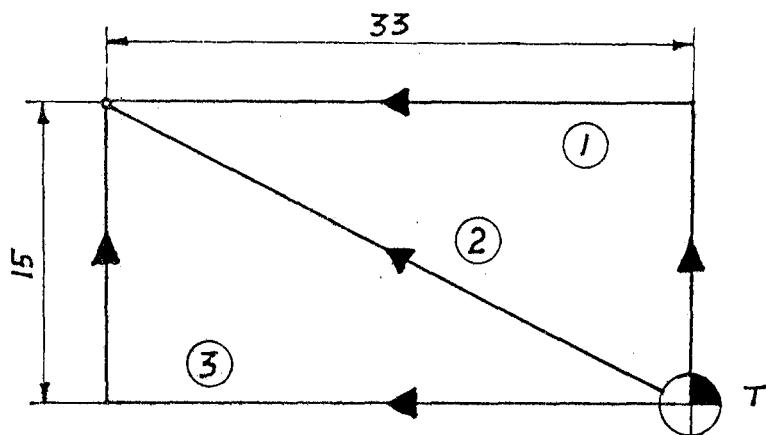

Şekil 3.3 Doğrusal hareket.

1. Yol

N05 G00 X-1500 Z0

N06 G00 X0 Z-3300

2. Yol

N07 G00 X-1500 Z-3300

Üçüncü yol olarak ta alttaki dik kenarlar kullanılabilir. Şekil 3.2'deki koordinat sistemi burada da

geçerlidir. Aslında bu sistemeđeki X ve Z eksenlerinin yönleri her zaman sabittir, ancak sıfır noktası değişkendir. Eğer örnekteki gibi "artımlı" sistem kullanılıyor ise her bir başlangıç noktası bir sistem sıfırıdır. Yani örnekte gidilen noktadan geri dönmek için,

" N08 G00 X1500 Z3300

"

"

bloğu kullanılmalıdır. "Kartezyen" sistemde ise,

"

"

" N08 G00 X0 Z0

"

"

Bloğu ile kalem eski yerine yani sıfır noktasına döner. "Artımlı" ve "kartezyen" sistemler arasındaki farklar Bölüm-1'de anlatılmıştır.

G01 - HIZI VERİLEN DOGRUSAL HAREKET

G01 komutu ile torna kaleminin istenilen noktaya istenilen hızla gitmesi sağlanılır. G00'dan farklı F-feed kısmında hızın verilmesidir. İlerleme hızı mm/devir ya da mm/dakika olarak verilebilir. Bu olanaklar G94 ve G95'te açıklanmıştır.

" N07 G00 X-500 Z0

" N08 G01 X0 Z-2500 F20


"

"

program kesiti ile önce -X yönünde 5 mm hızlı ilerleme yapılmış daha sonra N08'de "G01 X0 Z-2500 F20" komutu ile -Z yönünde 25 mm ilerlenmiştir. İlerleme hızı ise 20 mm/dk dir.

G84 - DİKDÖRTGEN ÇEVİRİM


Eksenlere paralel olarak tornalama-talaş alma birçok kez yapılacaksız G84-çevrim kodunun kullanılması daha ekonomik olur. Bu komut dört hareketten oluşur. Olasılıklar Şekil 3.4'de gösterilmiştir.

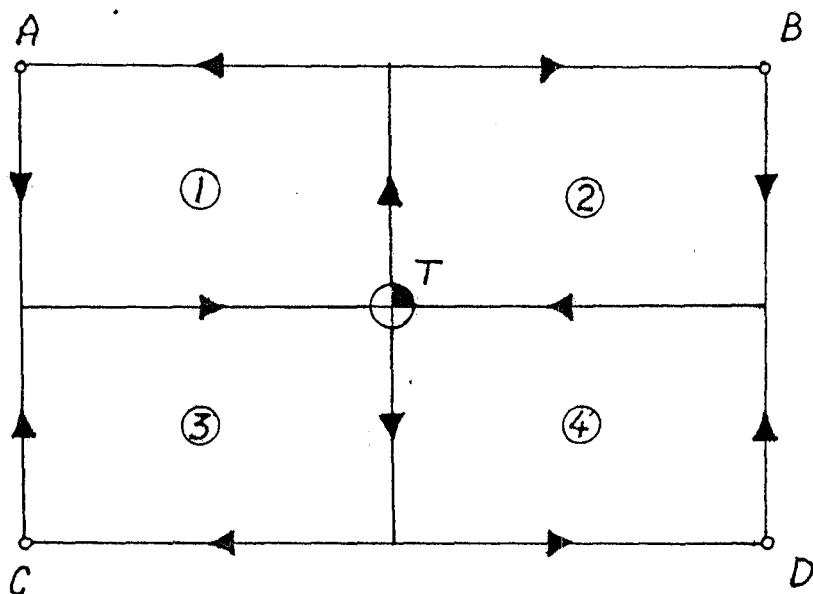

Şekil 3.4 G84 çevrimleri.

Şekil 3.4'de T-noktası başlangıç noktasıdır. Bu noktaya gelen ve giden hareketler G00-kodu ile yapılmış gibi diğer hareketler de G01-kodu ile yapılmış gibi düşünülebilir. Şekildeki dört olasılık G84-kodu ile verilen X ve Z bilgilerinin işaretleri ile seçilir. Örnegin 1.olu olasılık için hareket Şekil 3.5'de verilmiştir.

Seçilen kontur için X ve Z bilgisi olarak A, B, C veya D noktasının T'ye göre koordinatı verilir.

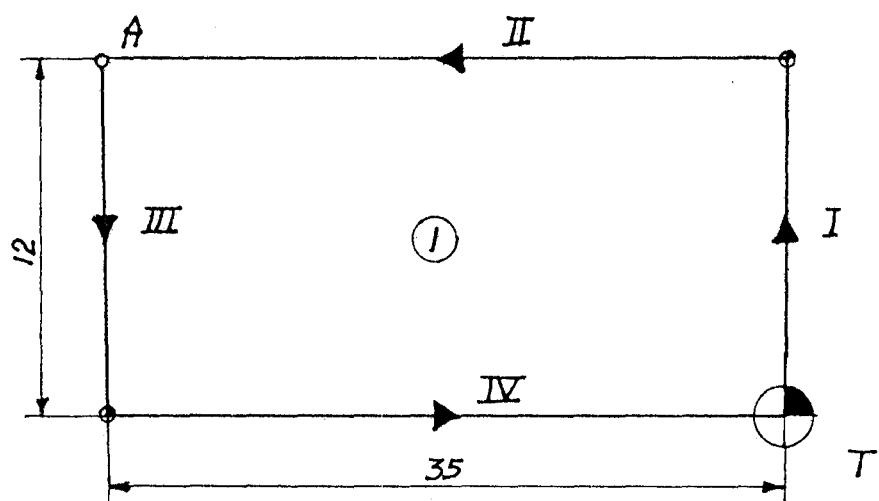

Sekil 3.5 G84-kodunda 1.nciu olasılık.

N18 G84 X-1200 Z-3500 F40


bloğu verilebilir. I. ve IV. hareketler G00 ile II. ve III. hareketler G01 ile yapılıyor gibi düşünültür ve ilerleme hızı da 40 mm/dk dir. Bu işlemi G00 ve G01 kodlarını kullanarak yapılacak olursa

I	N18	G00	X-1200	Z0	
II	N19	G01	X0	Z-3500	F40
III	N20	G01	X1200	Z0	F40
IV	N21	G00	X0	Z3500	

program kesitinin yazılması gereklidir. ikisi arasında hiçbir fark yoktur. Sonuçta kalem başlangıçtaki yerine döner. ikinci bir talaş alma-tornalama işlemi için hazır olur.


G02 - G03 - DAİRESEL HAREKETLER

Eğitim amaçlı CNC-torna tezgahında dairesel tornamalar için bir kolaylık olarak bir dairenin dört çeyrek parçası için iki ayrı kod kullanılmıştır. Tezgahın zayıf tarafı olarak bir dairenin istenilen bir yay parçası üzerinde hareketini bitirememesi gösterilebilir. Yani torna kaleminin hareketi 90° yi tamamlayacak şekilde belirlenmiştir. Şekil 3.6'da bu dört olasılık belirtilmiştir.

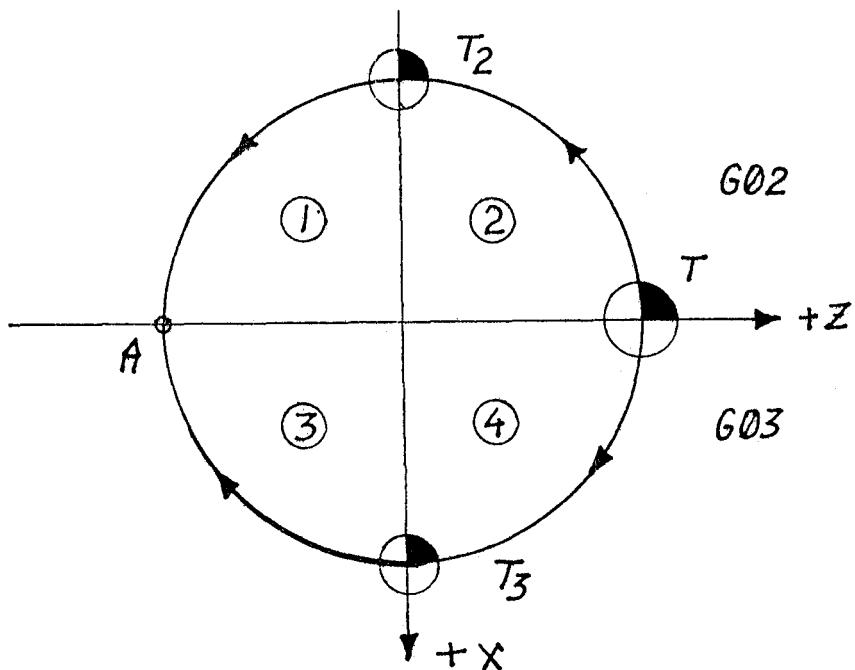

Şekil 3.6 Dairesel hareket yörüngeleri.

Torna kalemi 90° yi tamamladığı için yalnızca X-bilgisinin verilmesi yeterlidir. Buradaki X-bilgisi hem yarıçapı belirtir hem de işaretti herbir koda ait (G02 veya G03) iki çeyrek dairenin (1 veya 2, 3 veya 4) hangisinin seçildiğini gösterir. Z yönündeki hareket ise daima -Z doğrultusundadır. Buna göre herbir çeyrek daire için şekil 3.7'deki örnekler verilebilir.

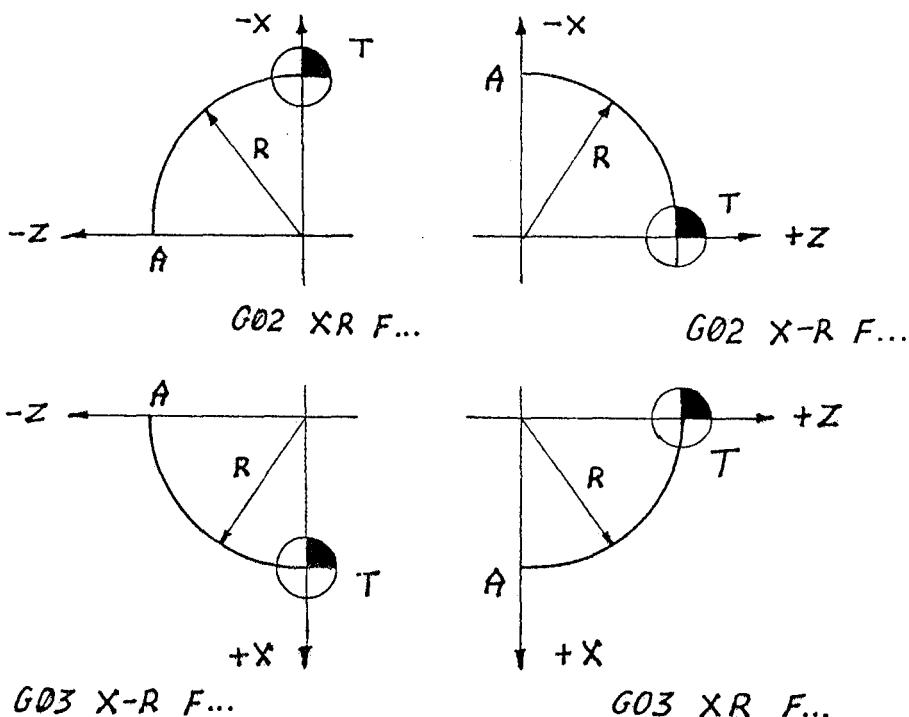

Sekil 3.7 Dairesel hareket olasılıkları

R'ının alabileceği değerler sınırlıdır. Mمmkün olan yarıçaplar 0.25, 0.50, 1, 2, 3,...,59 mm gibi ilk ikisi hariç tam sayılardır.

G78 - G33 - DIŞ AÇMA


Eğitim amaçlı CNC-torna tezgahında G33-kodu ile değişik ölçülerde dış açmak ta mümkünündür. Dış açmak için (dışların standartlara uygun olması için) çok önemli olan devir sayısı ile kalem arasındaki eşzamanılık, ayna gerisindeki optik duyagalardan mikrobilgisayara eşzamanlama işaretini alınarak oldukça hassas bir şekilde sağlanmıştır. Tezgahta dış açmakta gerekli bilgiler Z ve F kısımlarında verilir. Z kısmında dış uzunluğu, F kısmında da dış adımı mmx100 olarak verilir.

Sekil 3.8'deki diş açmak için yazılması gereken komut

N13 G33


Z-1250 F75

tir.

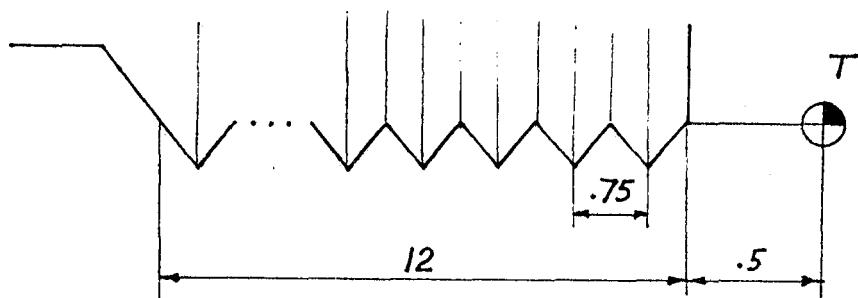

Şekil 3.8 Diş açma örneği

Diş derinliği bir defada istenilen ölçüye getirilemeyebilir. Kalemi tekrar T-noktasına getirip $-X$ yönünde bir miktar kaydırarak kademe kademe istenilen derinlige inilebilir. Şekil 3.9'da birkaç kademeli diş açma durumunda izlenebilecek iki yol için dişin durumu gösterimistir.

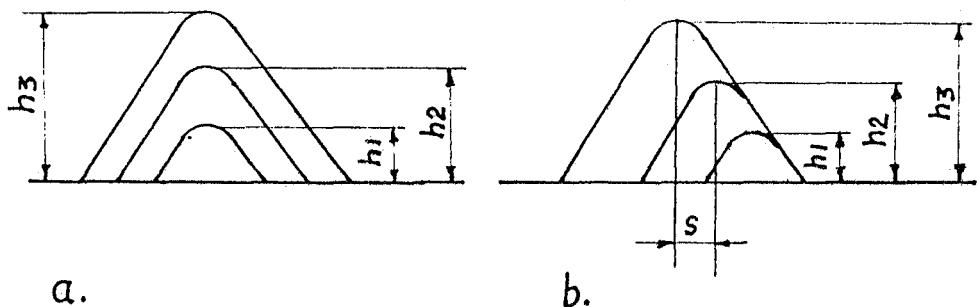


Şekil 3.9 Diş açma kademeleri.

Şekil 3.9-b'deki diş açma şekli için her kademedede kalemi $-Z$ yönünde s kadar, $-X$ yönünde h_2-h_1 yada h_3-h_2 kadar T-noktasından ötelemek gereklidir.

Eğer dişin birçok kademedede açılması gerekiyorsa G33 yerine G78-kodunun kullanılması daha ekonomik olur.

G78-kodu bir diş açma çevrimidir. G84 çevrimimize benzerilebilir, ancak ilerieme hızları bakımından farklıdır.

G78 olasılıkları şekil 3.10'da gösterilmiştir.

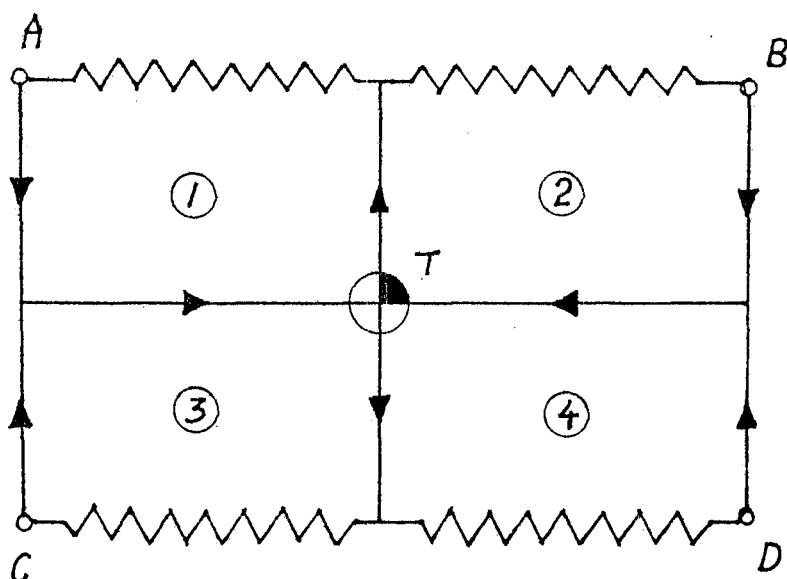

Şekil 3.10 G78 çevrim olasılıkları.

Diş açma çevrim kodu G78 ile birlikte istenilen diş sınıfına göre A, B, C veya D-noktasının koordinatı ve diş adımı verilir. Burada bu değişik hareketleri şöyle sınıflandırılabilir.

1. Diş sağ vida
2. Diş sol vida
3. İç sağ diş
4. İç sol diş

Şekil 3.10'da verilen konturlarda T-noktasına yaklaşan iki doğru parçası hızlı hareketlerini (G00) herbir olasılığa ait diğer 3 doğru parçaları ise F kısmında programlanan diş adımı ile gerçekleşir.

G90 - KARTEZYEN KOORDİNAT SİSTEMİ

Programlama şekli ve sistemi "artımlı" ise "kartezyen" sisteme geçmek için G90-kodu kullanılır. G90-komutu kalıcıdır. Yani G91 ile değiştirilmediği sürece geçerlidir. X, Z ve F bilgileri gerektirmez.

N10 G90 - - -

G90-komutu ile o anda bulunulan nokta kartezyen koordinat sisteminin merkezi olarak kabul edilir. Bundan sonraki işlemler ve koordinatlar bu nokta sıfır noktası alınacak şekilde yapılır. G90-komutu G91-komutu ile değiştirilebilir.

G92 - KARTEZYEN KOORDİNAT SİSTEMİ SEÇME


G90-kodu gibi bir kartezyen koordinat sistemi kurmak için kullanılır. Ancak mümkün olan her nokta sistemin merkezi olarak seçilebilir. G90'da ise yalnızca o anda bulunulan yer sıfır noktası olabilir di. G92 ile iş parçası ya da ayna üzerinde veya içinde bir nokta merkez olarak seçilebilir. Bunun için bulunulan noktanın seçilen noktaya göre koordinatları* X ve Z kısımlarında bildirilir.

Sekil 3.11'deki kalem ve iş parçasına göre T-noktasını koordinat sisteminin merkezi olarak seçmek için

N09 G92 X2400 Z2500

bloğu kullanılır.

* Cap programlama kullanıldığından X-koordinatı 2 ile çarpılır.

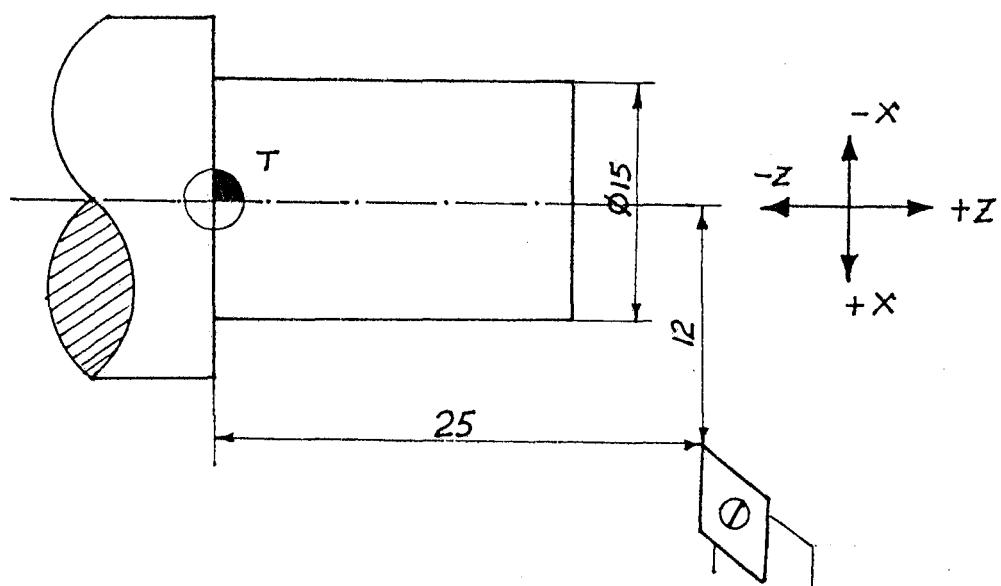

Sekil 3.ii Koordinat sistemi saçma.

Parça ekseni X için sıfır kabul edilirse kalıcı ucu daima torna çapı verilmiş şekilde tornalayacaktır. Yani X-koordinatı daima iki ile çarpılmalıdır.

G91 - ARTIMLI SİSTEM

Tezin hazırlanmasında kullanılan sistem olan artımlı sistem (incremental) her hareketin başlangıcında bulunulan yeri sıfır noktası kabul eder ve ulaşılacak noktaya ait koordinat ya da yarıçap bilgisi bu sıfır noktasına göre verilir. Yani her koordinat bir öncekine bağlıdır (relative).

G91-komutu X ve Z bilgisi gerektirmez. G92 ya da G90-komutları ile değiştirilmemiş sürece sistem artımlı sistem olarak kalır.

N11 G91 - - -

Bir CNC programı içerisinde G90, G91 ve G92 komutları her zaman her yerde kullanılabilir. Eğitim amaçlı CNC-torna

tezgahı ilk açılışında ya da mikrobilgisayar reset edildiğinde artımlı sistem seçilmiş olur, G91-komutunu yazmaya gerek kalmaz.

G94 - G95 - İLERLEME HIZI BİRİMİ

Bu komutlarla torna kaleminin ilerleme hızı mm/dk (inch/dk) ya da mm/devir (inch/devir) olarak seçilebilir. X Z ve F bilgisi gerektirmez. Değiştirilmemiş sürece geçerli kalırlar. Tezgah ilk açılışında ya da mikrobilgisayar reset edildiğinde G94, yani mm/dk (inch/dk) sistemi geçerlidir.

N07 G95 - - - ;mm/devir seçilir.

N08 G94 - - - ;mm/dk seçilir.

Programın herhangi bir ya da birçok yerinde kullanılabilirler.

G94 seçilmiş ise;

hassasiyet 1 mm/dk ya da 1/10 inch/dk
geçerli F 2-499 mm/dk ya da 2-199 (0.2-19.9 inch/dk)

G95 seçilmiş ise;

hassasiyet 1/1000 mm/devir ya da 1/10000 inch/devir
geçerli F 2-499 (0.002-0.499 mm/devir) ya da 2-199
(0.0002-0.0199 inch/devir).

G24 - YARICAP PROGRAMLAMA SİSTEMİ

G90 ve G92-kodları kullanılarak kartzyen sisteme geçildiğinde X değerleri daima tam çap olarak veriliyordu. Bu ise ancak sıfır noktası parça ekseni üzerinde seçildiği zaman yararlı oluyordu. Eğer yarıçap programlama sistemi kullanılmak isteniyorsa yani X'in gerçek değeri yazılmak isteniyorsa programın en başında (N00) G24-komutu kullanılmalıdır. Böylece sıfır noktası herhangi bir yerde alındığında X

değerlerini iki ile çarpmaya gerek kalmaz. G24-komutu program içinde değiştirilemez yani, eğer yarıçap programlama sistemi seçilirse program içinde tekrar çap programlamaya geçilemez.

N00 G24
N01 G92 (G90) - - -

Bu kodlar kullanılarak hazırlanan örnek programlar ekler kısmındadır. Ayrıca DIN ve ISO standartlarının belirlediği kodlar tablo halinde ingilizce olarak yine ekler kısmında verilmiştir.

4. CNC-DE PARÇA İŞLEME ÖRNEKLERİ

Bu bölümde CNC eğitim programının ve CNC-tezgahının kullanılmasının öğretilmesini kolaylaştıracı üç örnek program ve programlara ait parçaların şekilleri verilmiştir. Her programın açıklaması yapılmış, program satırları da şekilde üzerinde işaretlenerek takip edilmesi kolaylaştırılmıştır. Her üç program da artımlı sisteme yazılmıştır.

4.1. CNC-Program Örneği-1 : KONİK TAPA

Sekil 4.1'deki 19-satırlık CNC-parça programının torna kalemine izlettigi yol ve işlem sonucunda ortaya çıkan parça sekil 4.2'de gösterilmiştir. Programın işlem basamakları şöyledir.


N00 satırında torna kalemi iş parçasına Z-yönündeki uzaklığı 0.5 mm. oluncaya kadar hızlı hareketle yaklaşmaktadır. 1, 2 ve 3. satırlarda birinci basamagi üç kademedede G84 çevrim hareketi ile tornalamaktadır. Üçüncü işlemin sonunda kalem birinci haretin başında bulunduğu yere gelir. ikinci kademenin daha hızlı tornalanması için N4 satırında kalem parçaya 1.5 mm. yaklaşdırılır. N5 ve N6'da ikinci basmak tornalanır. N7'den N11'e kadar olan kisim konik işlem için hazırlık ve tornalamalardır. Sekil 4.2'de N8, N9 ve N10'daki haretler ile konik tornalanacak kisim kaba olarak oluşturulur. Daha sonra parça ucundan aynaya doğru bir konik tornalama yapılır. Bu işlem N12 satırında G01 ile yapılmıştır. Aynı şekilde ikinci konik tornalama hareteti de N15'te yapılır.

N16 ve N17'de torna kalemi iş parçasından uzaklaşır ve program işletilmzeden önceki yerine gelir. N18'de de G22 komutu ile program durdurulur.

NO	G00	X	-500	Z	-450	F	:	TORNA KALEMI IS FARCA
N1	G84	X	-50	Z	-2050	F 30	:	SINA YAKLASIYOR.
N2	G84	X	-100	Z	-2050	F 30	:	ILK TORNALAMALAR.
N3	G84	X	-150	Z	-2050	F 30	:	
N4	G00	X	-150	Z	0	F	:	IKINCI BASAMAK ICIN
N5	G84	X	-50	Z	-1050	F 25	:	YAKLASIR.
N6	G84	X	-100	Z	-1050	F 20	:	
N7	G00	X	-100	Z	0	F	:	KONIK TORNALAMA ON
N8	G84	X	-50	Z	-200	F 20	:	HAZIRLIKLERI
N9	G84	X	-100	Z	-150	F 20	:	
N10	G84	X	-150	Z	-100	F 30	:	
N11	G00	X	-250	Z	0	F	:	
N12	G01	X	300	Z	-300	F 30	:	KONIK TORNALAMA
N13	G00	X	0	Z	300	F	:	
N14	G00	X	-350	Z	0	F	:	
N15	G01	X	350	Z	-350	F 20	:	IKINCI KONIK TORNA
N16	G00	X	700	Z	0	F	:	KALEM UZAKLASARAK
N17	G00	X	0	Z	600	F	:	YERINE DONER
N18	G22	X		Z		F	:	END

Şekil 4.1 Konik tara parçasının CNC-programı

10 : 1

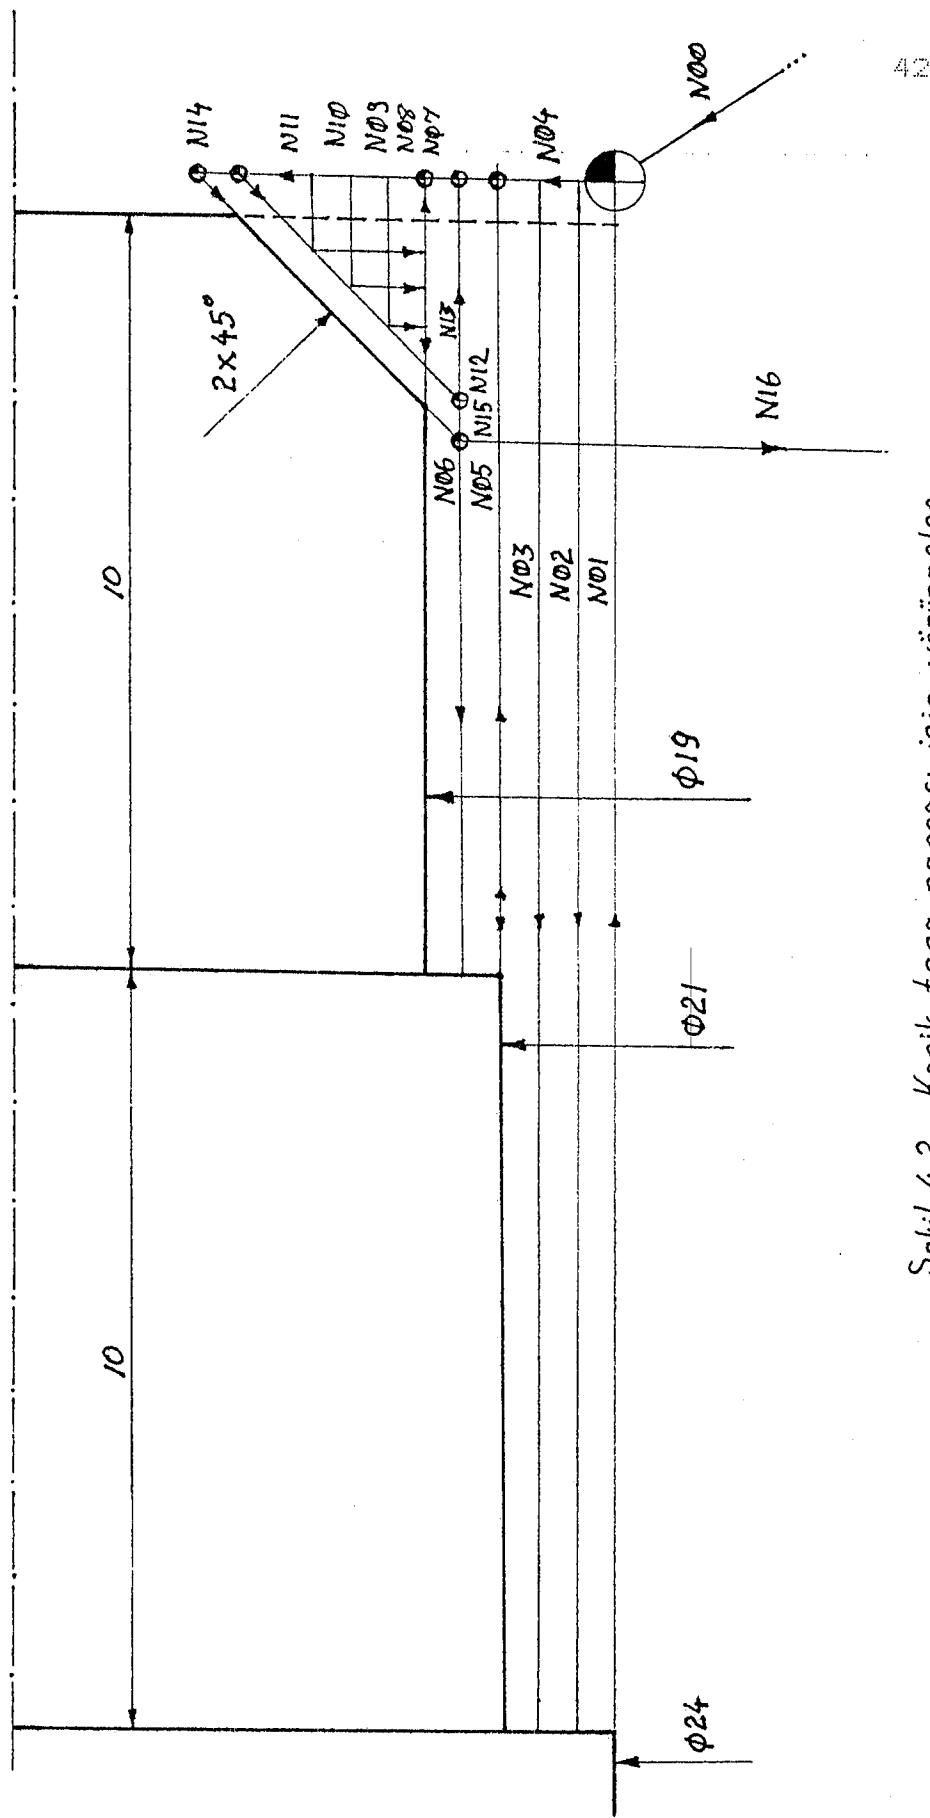

Sekil 4.2. Konik tapa parçası için yörüneler.

4.2 CNC-Program Örneği-2 : DAİRESEL TORNALAMA

Dairesel tornalama işlemini yapmadan önce tornalana-
cak kısımın yaklaşık dairesel bir şekele getirilmesi için
tornalama çevrimleri ve doğrusal hareket kodları kullanılı-
mıştır. N0 satırında torna kalemi parçaya hızla yaklaşır.
N1, N2 ve N3 satırlarında G04 çevrimi ile bir miktar torna-
landıktan sonra N4 satırında kalem 1,5 mm. -X yönünde iler-
ler. Bu hareket daha sonraki iç tornalama çevriminde hız
sağlamak için yapılır. Aynı amaçlı yaklaşma hareketi N8 ve
N10'da da yapılır. N11'deki son çevrim hareketi bittikten
sonra dairesel şekil yaklaşık olarak elde edilir. N12 ve
N13'te dairesel hareketin başlangıç noktasına gelinir ve
N14'te dairesel tornalama yapılır.


İç dairesel kısım ve konik yüzey için, bölge önce N16
dan N18'e kadar olan satırlarda G01 doğrusal tornalama ko-
mutları ile boşaltılır, N30 ve N31'de son tornalama ve N32
de iç dairesel yüzeyin tornalaması yapılır.

N33 ve N34'te kalem program işletilmzeden önceki yer-
ine döner.

N00	G00	X	-500	Z	-450	F	;	KALEM PARCAYA YAKLASIYOR
N01	G84	X	-50	Z	-550	F 40	;	DAIRESEL TORNALAMA ICIN
N02	G84	X	-100	Z	-450	F 40	;	N1'E KADAR HAZIRLIK
N03	G84	X	-150	Z	-350	F 40	;	YAPILIYOR
N04	G00	X	-150	Z	0	F	;	
N05	G84	X	-50	Z	-300	F 40	;	
N06	G84	X	-100	Z	-250	F 40	;	
N07	G84	X	-150	Z	-200	F 40	;	
N08	G00	X	-150	Z	0	F	;	
N09	G84	X	-50	Z	-150	F 40	;	
N10	G00	X	-50	Z	0	F	;	
N11	G84	X	-150	Z	-100	F 30	;	
N12	G00	X	-450	Z	0	F	;	
N13	G01	X	0	Z	-50	F 40	;	KALEM PARCAYA TEGET
N14	G03	X	800	Z		F 20	;	DAIRESEL TORNALAMA
N15	G01	X	0	Z	-150	F 30	;	KONIK KISIM ICIN
N16	G01	X	-50	Z	-150	F 40	;	HAZIRLIKLER
N17	G01	X	0	Z	-650	F 40	;	
N18	G01	X	50	Z	0	F 50	;	
N19	G00	X	0	Z	650	F	;	
N20	G01	X	-50	Z	0	F 60	;	IC DAIRE ICIN
N21	G01	X	-50	Z	-150	F 40	;	HAZIRLIKLER
N22	G01	X	0	Z	-500	F 40	;	
N23	G01	X	50	Z	0	F 50	;	
N24	G00	X	0	Z	500	F	;	
N25	G01	X	-50	Z	0	F 60	;	
N26	G01	X	-50	Z	-150	F 40	;	
N27	G01	X	0	Z	-300	F 40	;	
N28	G01	X	50	Z	0	F 60	;	
N29	G00	X	200	Z	950	F	;	KONIK KISMIN TORNALANI
N30	G01	X	-250	Z	-750	F 20	;	LANMASI
N31	G01	X	0	Z	-100	F 20	;	
N32	G02	X	200	Z		F 20	;	IC DAIRENIN TORNALAN-
N33	G00	X	500	Z	0	F	;	MASI.KALEMIN PARCADAN
N34	G00	X	0	Z	2300	F	;	UZAKLASMASI.
N35	G22	X		Z		F	;	END

Şekil 4.3 Dairesel tornalama programı

Sekil 4.4 Dairesel tornalama örneği için yönümler.

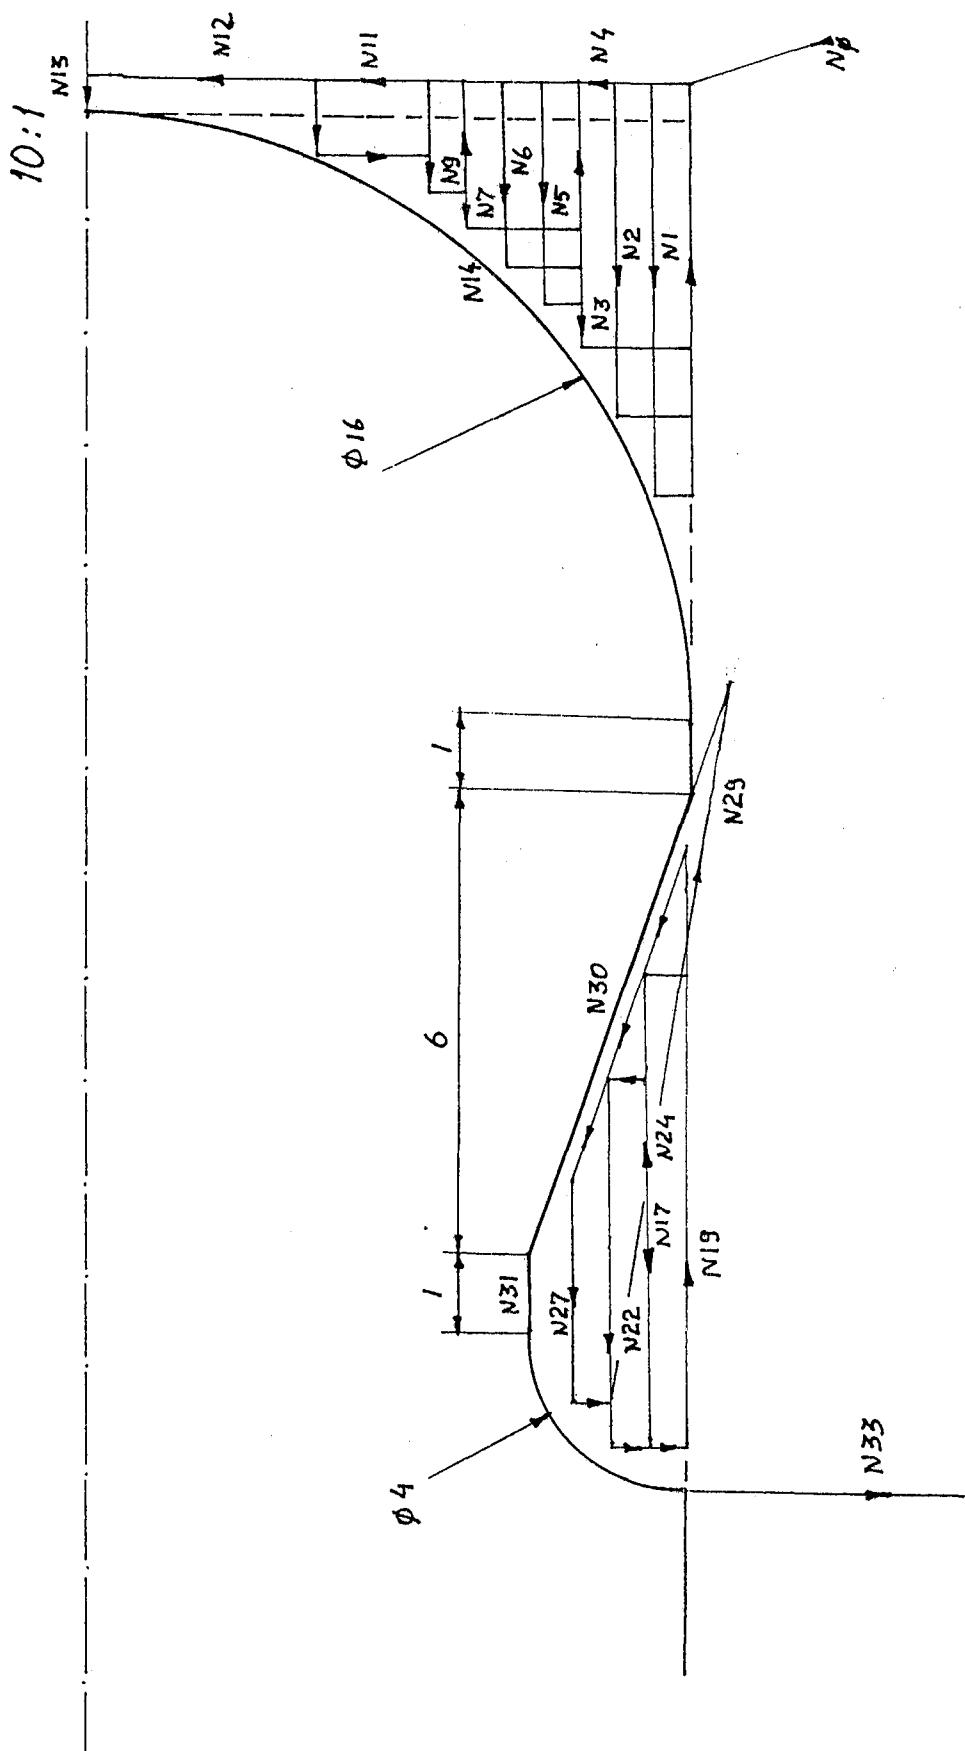

4.3 CNC-Program Örneği-3 : KING


King parçası dört konik yüzeyden meydana gelir. Konik yüzeylerin ve plato bölgelerinin yaklaşık koni haline getirilmesi için N1'den N5'e kadar olan satırlarda G84 ile boşaltma yapılmış N6'da koni oluşturulmuştur. Aynı işlem birinci koni için N8'den N13'e kadar, üçüncü ve dördüncü koniler için N17'den N22'ye kadar olan satırlarda da yapılmıştır.

N00	G00	X	-500	Z	-450	F	; ÜN KONI İÇİN HAZIRLIK
N01	G84	X	-50	Z	-600	F 40	; TORNALAMALARI
N02	G84	X	-100	Z	-580	F 40	;
N03	G84	X	-150	Z	-550	F 40	;
N04	G00	X	-200	Z	0	F	;
N05	G01	X	0	Z	-550	F 30	;
N06	G01	X	200	Z	-100	F 30	; İKİNCİ KONİK YÜZEVİN
N07	G00	X	-200	Z	650	F	; TORNALANMASI
N08	G84	X	-50	Z	-280	F 30	;
N09	G84	X	-100	Z	-230	F 30	;
N10	G84	X	-150	Z	-180	F 30	;
N11	G00	X	-150	Z	0	F	;
N12	G84	X	-50	Z	-130	F 30	;
N13	G84	X	-100	Z	-80	F 30	;
N14	G00	X	-200	Z	0	F	;
N15	G01	X	350	Z	-350	F 30	; BİRİNCİ KONİK YÜZEV
N16	G00	X	250	Z	-200	F	;
N17	G01	X	-100	Z	-300	F 40	; ÜCUNCU KONİK YÜZEV İÇİN
N18	G01	X	0	Z	-850	F 40	; HAZIRLIK TORNALAMALARI
N19	G00	X	50	Z	850	F	;
N20	G01	X	-50	Z	0	F 40	;
N21	G01	X	-50	Z	-150	F 40	;
N22	G01	X	0	Z	-680	F 40	;
N23	G00	X	150	Z	1180	F	;
N24	G01	X	-200	Z	-650	F 40	; ÜCUNCU KONİK YÜZEV.
N25	G01	X	0	Z	-550	F 40	; PLATO KİSMI
N26	G01	X	150	Z	-100	F 40	; DÖRDUNCU KONİK YÜZEV
N27	G00	X	500	Z	0	F	; KALEM PARÇADAN UZAKLASIR
N28	G00	X	0	Z	2200	F	;
N29	G22	X		Z		F	; END

Şekil 4.5 King parçası CNC-programı.

Sekil 4.6 King parçası için yörüngeler

10:1

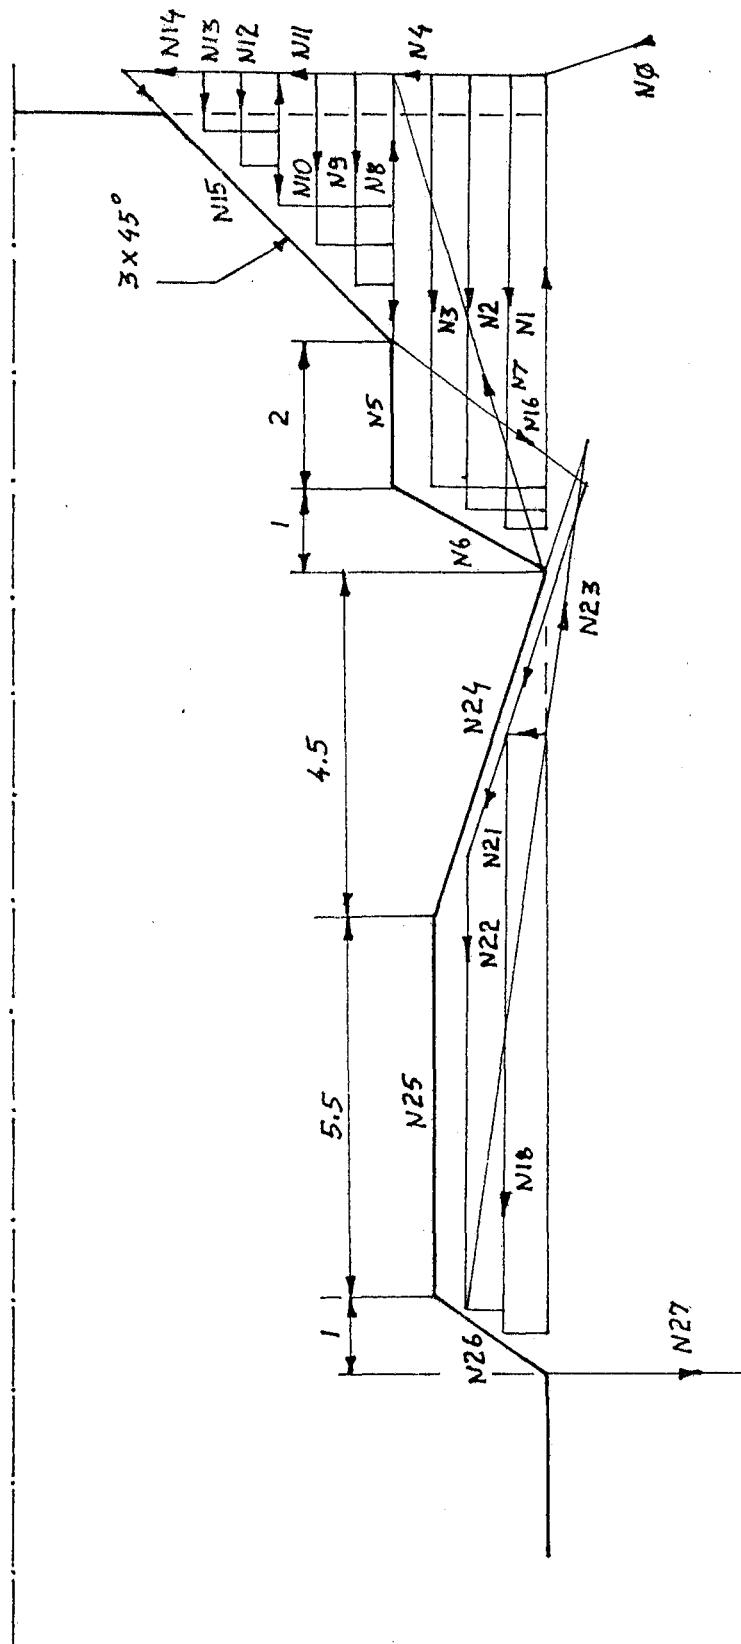

5. SONUC VE TARTIŞMA

Basit bir kişisel mikrobilgisayarda hazırlanan program CNC-tezgah eğitimi gören kişilere oldukça yararlı olabilir. Bu program sayesinde tezgahın ve kullanıcının çeşitli arıza ve hasarlardan korunması sağlanmıştır. Tezgahın olmadığı hallerde de kişisel bilgisayarda CNC-programlama dili üzerinde çalışmak mümkündür. Çünkü CNC-parça programı bilgisayarda yazılabilimekte ve tezgahı olmaksızın grafik ekran üzerinde işletelebilmektedir. Bilgisayarın grafik ekranını üzerinde deneñen ve doğru olduğuna karar verilen CNC-parça programı bir aradevre ve program aracılığı ile kolaylıkla CNC-torna tezgahına aktarılabilmektedir. Böylece program hatalarından doğan ve programın CNC-torna tezgahına elle yazılması sırasındaki zaman kayiplarından tasarruf edilebilmektedir. Hazırlanan programlar, kişisel bilgisayarın üzerindeki manyetik disk Ünitesi ile saklanabilmekte CNC-torna tezgahı üzerindeki manyetik band Ünitesinin yavaşlığından ve yaptığı hatalardan korunulmuş olmaktadır.

Program daha da geliştirilerek tezgah kütüphanesinde olmayan komutlar da eklenebilir. Örneğin birkaç komutla yapabilecek işlemler bir komut haline getirilebilir. Bu kısmın, CNC-programı torna tezgahına aktarılırken tezgah kütüphanesinde bulunan komutlarla oluşturulur. Böyle komutlara örnek olarak pah kırma, iki kademeli son tornalama verilebilir.

Benzer bir program CNC-freze için de hazırlanabilir. Ancak bu durumda kullanılacak kişisel bilgisayarın grafik olanaklarının daha ileri düzeyde olması gerekmektedir. Çünkü CNC-freze tezgahının üç boyutlu parça işlemesi ancak nokta sayısı yüksek olan bir ekranada döyurucu ve yararlı olarak izlenebilir. Burada da, ekranındaki görseliniin üç boyutlu perspektif bir görseli yoksa, parçanın üç görselinin mi daha yararlı olacağı da bir tartışma konusu olabilir. İster CNC-torna ister CNC-freze tezgahı olsun eğitim programının BASIC değil de makine dilinde hazırlanması

halinde daha hızlı olacağı beklenir.

CNC-torna tezgahını kullanacak olanlara programın faydalı olacağı umulmaktadır.

KAYNAKLAR

1. Compact 5-CNC el kitabı
EMCO, 1982-Hallein
2. AMSTRAD CPC-6128 Personal computer el kitabı
1984-Essex
3. Z80-Assembly Language Programming
Lance A. Leventhal, 1979-Berkeley
4. Numerical Control and Computer-Aided Manufacturing
Roger S. Pressman, 1977-Newyork

KISALTMALAR

CNC : Computer Numeric Controlled

PIO : Peripheral Input Output

I/O : Input/Output

PIA : Peripheral Interface Adapter

FF : Flip-Flop

RS-FF : Set-Reset Flip-Flop

E : Enable

CA : Kontrol A

CB : Kontrol B

Dir : Direction

CS : Chip Select

Hex. : Hexadecimal number

CNC : Bilgisayar denetimli iş makinası

PIO : Z80 ailesinde giriş/çıkış birimi

I/O : Giriş/çıkış birimi

PIA : 6800 ailesinde giriş/çıkış birimi

FF : çıkışlı iki konumlu bir bitlik yazاق

RS-FF : Set-Reset tipi FF

E : izin verme işaret girişi

CA : A portunu denetleyen yazاق

CB : B portunu denetleyen yazاق

Dir : Yön belirten işaret girişi

CS : Tümleşik devreyi aktif hale getiren işaret girişi

Hex. : Onaltılık sayı sisteminde yazılmış bir sayı

EKLER

1. BASIC program listesi.
2. ZBO komut listesi.
3. Devre elemanlarının katalog bilgileri.
4. Standard CNC G ve M-kodları.

```
10 MODE 2:MEMORY CFFFF:LOAD "KEYASM.BIN":CALL CA000
20 NN=159:DX=100:DZ=400:mg=0.1
30 DIM G$(NN),X$(NN),Z$(NN),F$(NN),CM$(NN),A$(26)
40 VPS=1:GOSUB 3350
50 IF INL=1 THEN RETURN
60 PRINT TAB(2)"N" L;
70 LOCATE 7,VPS:INPUT "G",GI$
80 IF GI$="" THEN GI$=G$(L):LOCATE 8,VPS:PRINT G$(L);
90 IF GI$="" THEN GOTO 1180
100 IF GI$="00" THEN 300 ' HIZLI HAREKET
110 IF GI$="01" THEN 370 ' HIZI VERILEN DOGRUSAL HAREKET
120 IF GI$="02" THEN 440 ' SAAT YONUNUN TERSINE DAIRESEL HAR
EKET
130 IF GI$="84" THEN 580 ' EKSENLERE DIK DIKDORTGEN TORNALAM
A CEVRİMİ
140 IF GI$="03" THEN 510 ' SAAT YONUNDE DAIRESEL HAREKET
150 IF GI$="20" THEN 590 ' BEKLEME
160 IF GI$="21" THEN 600 ' BOS SATIR
170 IF GI$="22" THEN 610 ' PROGRAM SONU
180 IF GI$="90" THEN 660 ' KARTEZYEN KOORDINAT SISTEMi SECME
190 IF GI$="91" THEN 670 ' ARTIMLI SISTEM SECME
200 IF GI$="92" THEN 680 ' KARTEZYEN KOORD. SIS. SECME VE YE
R BİLDİRME
210 IF GI$="33" THEN 690 ' DIS ACMA
220 IF GI$="78" THEN 700 ' DIS ACMA CEVRİMİ
230 IF GI$="24" THEN 720 ' KARTEZYEN SİSTEMDE YARIÇAP PROG.
SECME
240 IF GI$="25" THEN 710 ' TOOL OFFSET
250 IF GI$="94" THEN 730 ' İLERLEME HIZI MM/DAKİKA
260 IF GI$="95" THEN 740 ' İLERLEME HIZI MM/DEVİR
270 IF INL=1 THEN RETURN
280 IF GI$="0E" THEN LL=L:GOTO 1180
290 LOCATE 7,VPS:PRINT " " ; GOTO 70
300 G$(L)="00"
310 GOSUB 950'GET X
320 GOSUB 1010'GET Z
330 LOCATE 36,VPS:PRINT"F"
```

340 GOSUB 1120'GET COMMENT
350 IF VPS<25 THEN VPS=VPS+1
360 L=L+1:GOTO 50
370 G\$(L)="01"
380 GOSUB 950'GET X
390 GOSUB 1010'GET Z
400 GOSUB 1080'GET F
410 GOSUB 1120'GET COMMENT
420 IF VPS<25 THEN VPS=VPS+1
430 L=L+1:GOTO 50
440 G\$(L)="02"
450 GOSUB 950'GET X
460 LOCATE 24,VPS:PRINT "Z"
470 GOSUB 1080'GET F
480 GOSUB 1120'GET COMMENT
490 IF VPS<25 THEN VPS=VPS+1
500 L=L+1 :GOTO 50
510 G\$(L)="03"
520 GOSUB 950'GET X
530 GOSUB LOCATE 24,VPS:PRINT "Z"
540 GOSUB 1080'GET F
550 GOSUB 1120'GET COMMENT
560 IF VPS<25 THEN VPS=VPS+1
570 L=L+1:GOTO 50
580 G\$(L)="E4":GOTO 380
590 G\$(L)="20":GOTO 620
600 G\$(L)="21":GOTO 620
610 G\$(L)="22"
620 LOCATE 14,VPS:PRINT "X" Z F "
630 GOSUB 1120'GET COMMENT
640 IF VPS<25 THEN VPS=VPS+1
650 L=L+1:GOTO 50
660 G\$(L)="90":GOTO 620
670 G\$(L)="91":GOTO 620
680 G\$(L)="92":GOTO 310
690 G\$(L)="33":LOCATE 14,VPS:PRINT "X" " :GOTO 390
700 G\$(L)="78":GOTO 380

710 G\$(L)="26":GOTO 310
720 G\$(L)="24":GOTO 620
730 G\$(L)="94":GOTO 620
740 G\$(L)="95":GOTO 620
750 ' PROGRAM LISTESI ALMA
760 FOR L=KL TO NN
770 PRINT TAB(2)"N";TAB(3)L;TAB(8)"G"+G\$(L);TAB(13)"X"+X\$(L)
;TAB(21)"Z"+Z\$(L);TAB(30)"F"+F\$(L);TAB(39)";"CM\$(L)
780 IF L=ENDL THEN RETURN
790 IF INKEY\$="" THEN 810
800 NEXT L
810 FOR I=1 TO 20:NEXT
820 IK\$=INKEY\$
830 IF IK\$="" THEN RETURN
840 IF IK\$<>"" THEN KL=L+1:GOTO 760
850 GOTO 820
860 ' PRINTER CIKISI ALMA
870 IF CO<>0 THEN ENDL=CO
880 FOR L=0 TO NN
890 IF G\$(L)="" THEN PRINT #8,:RETURN
900 PRINT #8,TAB(2)"N";TAB(3)L;TAB(8)"G"+G\$(L);TAB(13)"X"+X\$(L)
;TAB(21)"Z"+Z\$(L);TAB(30)"F"+F\$(L);TAB(39)";"CM\$(L)
910 IF L=ENDL THEN RETURN
920 NEXT L
930 RETURN
940 '9999999X GIRISI99999999
950 LOCATE 14,VPS:INPUT "X",XI\$
960 IF XI\$="" THEN LOCATE 15,VPS:PRINT X\$(L);:RETURN
970 IF ABS(VAL(XI\$))>5999 THEN LOCATE 14,VPS:PRINT"
";:GOTO 950
980 X\$(L)=RIGHT\$(" " +XI\$,6)
990 RETURN
1000 '9999999Z GIRISI99999999
1010 LOCATE 24,VPS:INPUT "Z",ZI\$
1020 IF ZI\$="" THEN LOCATE 26,VPS:PRINT Z\$(L);:RETURN
1030 IF ABS(VAL(ZI\$))>39999 THEN LOCATE 25,VPS:PRINT"
";:GOTO 1010

```

1040 Z$(L)=RIGHT$("      "+ZI$,6)
1050 RETURN
1060 '9999999F GIRISI99999999
1070 LOCATE 36,VPS:INPUT "F",FI$
1080 IF FI$="" THEN LOCATE 37,VPS:PRINT F$(L)::RETURN
1090 IF ABS(VAL(FI$))>499 THEN LOCATE 36,VPS:PRINT"
";:GOTO 1070
1100 F$(L)=RIGHT$("      "+FI$,3)
1110 RETURN
1120 '9999999ACIKLAMA GIRISI99
1130 LOCATE 43,VPS:INPUT ";",CI$
1140 IF CI$="" THEN LOCATE 44,VPS:PRINT CM$(L)::RETURN
1150 IF LEN(CI$)>25 THEN LOCATE 43,VPS:LOCATE 69,VPS:PRINT"
";:GOTO 1130
1160 CM$(L)=CI$
1170 RETURN
1180 INPUT "",CW$
1190 INL=0
1200 CC$=LEFT$(UPPER$(CW$),2):CO=INT(VAL(MID$(CW$,3,2)))
1210 IF CC$="LS" THEN KL=CO:ENDL=NN:GOSUB 760:PRINT "Ok":GOT
O 1180
1220 IF CC$="LP" THEN KL=CO:ENDL=NN:GOSUB 860:PRINT "Ok":GOT
O 1180
1230 IF CC$="RP" THEN PRINT: VPS=VPOS(#0):L=LL:GOTO 50
1240 IF CC$="ED" THEN L=CO:PRINT: VPS=VPOS(#0):GOTO 50
1250 IF CC$="CL" THEN CLS:PRINT "Ok":GOTO 1180
1260 IF CC$="TR" THEN GOSUB 1470:CALL CA000:PRINT "Ok":GOTO
1180
1270 IF CC$="IN" THEN GOSUB 1740:PRINT "Ok":GOTO 1180
1280 IF CC$="DL" THEN GOSUB 1830:PRINT "Ok":GOTO 1180
1290 IF CC$="ST" THEN GOSUB 1950:PRINT "Ok":GOTO 1180
1300 IF CC$="HC" THEN GOSUB 2000:PRINT "Ok":GOTO 1180
1310 IF CC$="DO" OR CC$="BT" OR CC$="DR" THEN GOSUB 2210:PRI
NT "Ok":GOTO 1180
1320 IF CC$="ER" THEN GOSUB 1430:PRINT "Ok":GOTO 1180
1330 IF CC$="SA" THEN UUSER,1:GOSUB 2640:UUSER,0:PRINT "Ok":GOTO 1180

```

```
1340 IF CC$="LO" THEN UUSER,1:GOSUB 2790:UUSER,0:PRINT "Ok":  
GOTO 1180  
1350 IF CC$="CA" THEN UUSER,1:CAT:UUSER,0:PRINT "Ok":GOTO 11  
80  
1360 IF CC$="KL" THEN UUSER,1:GOSUB 2560:UUSER,0:PRINT "Ok":  
GOTO 1180  
1370 IF CC$="DR" THEN GOSUB 2130:PRINT "Ok":GOTO 1180  
1380 IF CC$="HO" THEN GOSUB 3120:MODE 2:PRINT "Ok":GOTO 1180  
1390 IF CC$="RN" THEN GOSUB 3590:MODE 2:PRINT "Ok":GOTO 1180  
1400 IF CC$="" THEN 1180  
1410 PRINT CW$+"?"  
1420 GOTO 1180  
1430 ' PROGRAMI SIL  
1440 ERASE G$, X$, Z$, F$, CM$  
1450 DIM G$(NN), X$(NN), Z$(NN), F$(NN), CM$(NN)  
1460 RETURN  
1470 ' PROGRAMI CNC'YE TRANSFER ET  
1480 CALL CA00C:K0=24:GOSUB 1690:K0=21:GOSUB 1690:GOSUB 1690  
:K0=25:GOSUB 1690  
1490 ' BLOKLARI GONDER  
1500 FOR NL=STL TO ENDL  
1510 TG$=G$(NL):K0=15:GOSUB 1690  
1520 IF TG$="20" OR TG$="21" OR TG$="22" OR TG$="90" OR TG$=  
"91" OR TG$="94" OR TG$="24" OR TG$="95" THEN GOSUB 1580:GOT  
O 1560  
1530 IF TG$="02" OR TG$="03" THEN GOSUB 1580:TG$=X$(NL):GOSU  
B 1580:TG$=F$(NL):GOSUB 1580:GOTO 1560  
1540 IF TG$="00" OR TG$="92" THEN GOSUB 1580:TG$=X$(NL):GOSU  
B 1580:TG$=Z$(NL):GOSUB 1580:GOTO 1560  
1550 IF TG$="01" OR TG$="84" THEN GOSUB 1580:TG$=X$(NL):GOSU  
B 1580:TG$=Z$(NL):GOSUB 1580:TG$=F$(NL):GOSUB 1580  
1560 IF UPPER$(LEFT$(CM$(NL),3))="END" THEN RETURN  
1570 NEXT NL  
1580 ' GXZF CIKISI  
1590 SG=0  
1600 FOR D=1 TO LEN(TG$)  
1610 NM$=MID$(TG$+" ",D,1)
```

```
1620 IF NM$="" OR NM$="-" THEN 1650
1630 IF NM$="-" THEN SG=1:GOTO 1650
1640 IF VAL(NM$)<>0 OR NM$="0" THEN KO=VAL(NM$):GOSUB 1690
1650 NEXT D
1660 IF SG=1 THEN KO=10:GOSUB 1690 'EKSi iSARETi
1670 KO=11:GOSUB 1690 'INP TUSU
1680 RETURN
1690 ' TUS YAZICI PROGRAM
1700 POKE CA200,KO
1710 CALL CA025
1720 FOR DLY=1 TO 150:NEXT DLY
1730 RETURN
1740 ' ARAYA BOS SATIR SOKMA
1750 GOSUB 1910
1760 FOR SHL=MXL TO CO STEP -1
1770 G$(SHL+1)=G$(SHL):X$(SHL+1)=X$(SHL):Z$(SHL+1)=Z$(SHL):F$(SHL+1)=F$(SHL):CM$(SHL+1)=CM$(SHL)
1780 NEXT SHL
1790 G$(CO)="21":X$(CO)=""":Z$(CO)=""":F$(CO)=""":CM$(CO)"""
1800 L=CO:INL=1:VPS=VPOS(#0):GOSUB 60
1810 IF GI$="OE" THEN INL=0:GOSUB 1830:RETURN
1820 CO=CO+1:GOTO 1740
1830 ' BIR SATIR SiL VE SATIRLARI YENİDEN NUMARALA
1840 GOSUB 1910
1850 FOR SHL=CO TO MXL
1860 G$(SHL)=G$(SHL+1):X$(SHL)=X$(SHL+1):Z$(SHL)=Z$(SHL+1):F$(SHL)=F$(SHL+1):CM$(SHL)=CM$(SHL+1)
1870 NEXT SHL
1880 G$(MXL)=""":X$(MXL)=""":Z$(MXL)=""":F$(MXL)=""":CM$(MXL)"""
1890 MXL=MXL-1
1900 RETURN
1910 ' PROGRAMIN SONUNU BUL
1920 FOR MXL=0 TO NN-1
1930 IF UPPER$(LEFT$(CM$(MXL),3))="END" THEN RETURN
1940 NEXT MXL:RETURN
1950 ' PROGRAM CALISTIR
1960 CALL CA00C
```

```
1970 K0=21:GOSUB 1690:GOSUB 1690
1980 K0=22:GOSUB 1690:CALL CA000:RETURN
1990 ' EL iLE ( MANUAL ) KUMANDA ETME
2000 CALL CA000
2010 FOR I=1 TO 26:READ A$(I):NEXT I
2020 DATA 0,1,2,3,4,5,6,7,B,9,-,I,D,R,F,G,O,P,Z,L,;,H,S,A,Q,W
2030 A$=INKEY$
2040 IF A$="E" THEN RESTORE :RETURN
2050 IF A$="" THEN 2030
2060 FOR J=1 TO 26
2070 IF A$=A$(J) THEN 2100
2080 NEXT J
2090 GOTO 2030
2100 POKE CA200,J-1
2110 CALL CA00C:CALL CA025:CALL CA000
2120 GOTO 2030
2130 ' ORIJiN BELiRLEME
2140 LOCATE 1,1:INPUT "X(0-399),Z(0-599) :",OX,OZ
2150 IF OX>399 OR OX<0 OR OZ>599 OR OZ<0 THEN LOCATE 1,1:PRINT SPACE$(60):GOTO 2140
2160 ORIGIN OZ,OX:PLOT 0,0,13
2170 PRINT "Y/N"
2180 IK$=INKEY$
2190 IF IK$="" THEN 2180
2200 IF IK$="N" OR IK$="n" THEN LOCATE 1,1:PRINT SPACE$(60):GOTO 2140 ELSE RETURN
2210 ' PROGRAMI EKRAN UZERiNDE DENE
2220 ORIGIN OZ,OX:MAG=0.1:TL=0
2230 GOSUB 1910:ENDL=MXL:CLS:PLOT 0,0,13
2240 IF CC$<>"DR" THEN LOCATE 2,2:PRINT"N":TL:LOCATE 7,2:PRINT"G"+G$(TL):LOCATE 14,2:PRINT"X"+X$(TL):LOCATE 24,2:PRINT"Z"+Z$(TL):LOCATE 33,2:PRINT"F"+F$(TL):LOCATE 38,2:PRINT";"+CM$(TL)
2250 FOR TL=0 TO ENDL
2260 IF CC$<>"DR" THEN 2220
2270 IF CC$<>"BT" THEN 2290
```

```
2280 IF INKEY(47)<>0 THEN 2280
2290 LOCATE 1,1:PRINT SPACE$(160)
2300 LOCATE 2,1:PRINT"N"TL:LOCATE 7,1:PRINT"G"+G$(TL):LOCATE
14,1:PRINT"X"+X$(TL):LOCATE 24,1:PRINT"Z"+Z$(TL):LOCATE 33,
1:PRINT"F"+F$(TL):LOCATE 38,1:PRINT";"+CM$(TL)
2310 LOCATE 2,2:PRINT"N"TL+1:LOCATE 7,2:PRINT"G"+G$(TL+1):LO
CATE 14,2:PRINT"X"+X$(TL+1):LOCATE 24,2:PRINT"Z"+Z$(TL+1):LO
CATE 33,2:PRINT"F"+F$(TL+1):LOCATE 38,2:PRINT";"+CM$(TL+1)
2320 XD=VAL(X$(TL)):ZD=VAL(Z$(TL)):FD=VAL(F$(TL))
2330 IF G$(TL)="00" OR G$(TL)="01" THEN GOSUB 2400
2340 IF G$(TL)="04" THEN GOSUB 2430
2350 IF G$(TL)="02" THEN GOSUB 2480
2360 IF G$(TL)="03" THEN GOSUB 2520
2370 IF G$(TL)="33" THEN GOSUB 2950
2380 NEXT TL:RETURN
2390 FOR DL=1 TO 300:NEXT DL:RETURN
2400 ' G00,G01 DENEMELERI
2410 DRAWR MAG*ZD,-MAG*XD,13
2420 RETURN
2430 ' G04 DENEMELERI
2440 DRAWR 0,-MAG*XD,13:GOSUB 2390
2450 DRAWR MAG*ZD,0,13:GOSUB 2390: DRAWR 0,MAG*XD,13:GOSUB
2390
2460 DRAWR -MAG*ZD,0,13
2470 RETURN
2480 ' G02 DENEMELERI
2490 DEG:RD=XD*MAG
2500 IF RD>0 THEN :MOVER 0,-RD:FOR ACI=90 TO 180 :XR=RD*COS(
ACI):YR=RD*SIN(ACI):PLOTR XR,YR,13:MOVER -XR,-YR:NEXT ACI:MO
VER -RD,0:RETURN
2510 MOVER RD,0:FOR ACI=0 TO 90:XR=-RD*COS(ACI):YR=-RD*SIN(A
CI):PLOTR XR,YR,13:MOVER -XR,-YR:NEXT ACI:MOVER 0,-RD:RETURN
2520 ' G03 DENEMELERI
2530 DEG:RD=XD*MAG
2540 IF RD>0 THEN:MOVER -RD,0:FOR ACI=0 TO 90:XR=RD*COS(ACI)
:YR=-RD*SIN(ACI):PLOTR XR,YR,13:MOVER -XR,-YR:NEXT ACI:MOVER
0,-RD:RETURN
```

```
2550 MOVER O,-RD:FOR ACI=0 TO 90:XR=RD*SIN(ACI):YR=RD*COS(ACI):PLOTR XR,YR,13:MOVER -XR,-YR:NEXT ACI:MOVER RD,O:RETURN
2560 ' PROGRAMI DISKETTEN SIL
2570 INPUT "PROGRAM iSMi:",FILENAME$
2580 IF LEN(FILENAME$)>8 THEN 2650
2590 IF FILENAME$="Q" THEN PRINT "PROGRAM SILINMEDi":RETURN
2600 FOR CHF=1 TO 8:IF MID$(FILENAME$,CHF,1)=".," THEN PRINT "PROGRAM iSMi GECERSIZ. !":GOTO 2650:NEXT CHF
2610 UERA,FILENAME$+".CNC"
2620 PRINT FILENAME$+".CNC Silindi"
2630 RETURN
2640 ' BILGI DOSYASI OLARAK DISKETE SAKLAMA
2650 INPUT "PROGRAM iSMi:",FILENAME$
2660 FILENAME$=LEFT$(FILENAME$+",",8)
2670 FOR CHF=1 TO 8
2680 IF MID$(FILENAME$,CHF,1)=".," THEN PRINT "PROGRAM iSMi GECERSIZ.. !":GOTO 2650
2690 NEXT CHF
2700 PRINT "SAKLAMA.. ! LUTFEN BEKLEYİNİZ"
2710 OPENOUT FILENAME$+".CNC"
2720 GOSUB 1910
2730 FOR SL=0 TO MXL
2740 WRITE #9,G$(SL),X$(SL),Z$(SL),F$(SL),CM$(SL)
2750 NEXT SL
2760 PRINT "PROGRAM ";FILENAME$;".CNC ADI ALTINDA SAKLANDI"
2770 PRINT "PROGRAM UZUNLUGU ";SL
2780 CLOSEOUT:RETURN
2790 ' BIR CNC PROGRAMI YUKLEME
2800 INPUT "PROGRAM iSMi :",FILENAME$
2810 FILENAME$=LEFT$(FILENAME$+",",8)
2820 FOR CHF=1 TO 8
2830 IF MID$(FILENAME$,CHF,1)=".," THEN PRINT "PROGRAM iSMi GECERSIZ. !":GOTO 2800
2840 NEXT CHF
2850 PRINT "YUKLEME.. ! LUTFEN BEKLEYİNİZ"
2860 OPENIN FILENAME$+".CNC"
2870 FOR LL=0 TO NN
```

```
2880 INPUT #9,"",G$(LL),X$(LL),Z$(LL),F$(LL),CM$(LL)
2890 IF UPPER$(LEFT$(CM$(LL),3))="END" THEN 2920
2900 NEXT LL
2910 PRINT FILENAME$+".CNC PROGRAMINDA END KOMUTU YOK"
2920 PRINT FILENAME$+".CNC YUKLENDI"
2930 CLOSEIN
2940 RETURN
2950 ' B33 DENEMELERi
2960 XD=YPOS
2970 IF FD>ABS(ZD) THEN 2400
2980 PIT=FD*MAG
2990 IF ZD<0 THEN GOTO 3060
3000 ZM=ZD*MAG-PIT
3010 FOR CD=0 TO ZM STEP PIT
3020 DRAWR PIT/2,-2*PIT/3,13:DRAWR PIT/2,2*PIT/3,13
3030 NEXT CD
3040 DRAWR MAG*ZD-CD,XD-YPOS,13
3050 RETURN
3060 ZM=ZD*MAG+PIT
3070 FOR CD=0 TO ZM STEP -PIT
3080 DRAWR -PIT/2,-2*PIT/3,13:DRAWR -PIT/2,2*PIT/3,13
3090 NEXT CD
3100 DRAWR MAG*ZD-CD,XD-YPOS,13
3110 RETURN
3120 ' EL iLE KUMANDA
3130 GOSUB 3230:GOSUB 3490
3140 GOSUB 3400
3150 A$=INKEY$
3160 IF A$="Q" AND EXR=1 THEN EXR=0:GOTO 3620
3170 IF A$="C" OR a$="c" THEN RETURN
3180 IF A$=CHR$(240) THEN ty=ty+2: GOSUB 3560
3190 IF A$=CHR$(241) THEN ty=ty-2: GOSUB 3580
3200 IF A$=CHR$(242) THEN tx=tx-2: GOSUB 3520
3210 IF A$=CHR$(243) THEN tx=tx+2: GOSUB 3540
3220 GOTO 3140
3230 MODE 1
3240 LOCATE 1,1:INPUT "R=";R
```

```
3250 LOCATE 1,1:INPUT "L=";L
3260 CLS
3270 wx=100:wy=200-R/2:wym=wy+R
3280 PLOT wx,wy,13:DRAW wx+L,wy
3290 DRAW wx+L,wy+R:DRAW wx,wy+R
3300 DRAW wx,wy:MOVE wx+2,wy+2:FILL 13
3310 PLOT wx,40,3:DRAW wx,360:DRAW wx-60,360:DRAW wx-60,40:D
DRAW wx,40:MOVE wx-2,42:FILL 3
3320 PLOT wx+50,wy-10,3:DRAW wx,wy-50:DRAW wx,wy+R+50:DRAW w
x+50,wy+R+10:DRAW wx+50,wy-10:MOVE wx+2,wy:FILL 3
3330 PLOT wx+2,wy-30,0:DRAW wx+2,wy+R+30
3340 RETURN
3350 STE=20:m1f=1:m1d=INT(ste/3)+1:mle=INT(ste/1.5)+1
3360 DIM s(STE,2)
3370 DEG:FOR i=1 TO STE:s(i,1)=200+160*COS(aci):aci=aci+180/
STE:NEXT i
3380 FOR i=2 TO STE:s(i,2)=s(i-1,1):NEXT i:s(1,2)=42
3390 RETURN
3400 m1f=m1f+1:IF m1f=STE+1 THEN m1f=1
3410 m1c=m1f:GOSUB 3460
3420 m1d=m1d+1:IF m1d=ste+1 THEN m1d=1
3430 m1c=m1d:GOSUB 3460
3440 mle=mle+1:IF mle=ste+1 THEN mle=1
3450 m1c=mle:GOSUB 3460
3460 lc=s(m1c,1):ec=s(m1c,2)
3470 PLOT 96,lc,13:DRAWR -44,0:PLOT 96,ec,3:DRAWR -44,0
3480 RETURN
3490 tx=MG*1520+L:ty=wy-MG*500
3500 PLOT tx,ty,3:DRAWR 0,-30:DRAWR 26,-16:DRAWR 0,30:DRAWR
-26,16:MOVER 2,-6:FILL 3:RETURN
3510 ' -Z HAREKET
3520 PLOT tx,ty,3:DRAWR 0,-30:DRAWR 26,-16:POTR 2,0,0:D
DRAWR 0,30:DRAWR -26,16:POTR 2,-1:DRAWR 25,-15:PLOT tx,wym+2,0:D
RAW tx,wym+wy-ty:RETURN
3530 ' +Z HAREKET
3540 PLOT tx,ty,3:DRAWR 26,-16:DRAWR 0,-30:POTR -2,0,0:DRAW
```

```

R -26, 16:DRAWR 0,30:PLOT tx,wym+2,0:DRAW tx,wym+wy-ty:DRAWR
26, 16:RETURN
3550 ' -X HAREKET
3560 PLOT tx,ty,3:DRAWR 26,-16:POTR 0,-1:DRAWR -24,16:POTR
24,-47,0:DRAWR -26,16:PLOT tx,wym+2,0:DRAW tx,wym+wy-ty:DRA
WR 26,16:LOCATE 22,15:PRINT TY;" ";RETURN
3570 ' +X HAREKET
3580 PLOT tx,ty+2,0:DRAWR 26,-16:POTR 0,-32,3:DRAWR -26,16:
PLOT tx,wym+2,0:DRAW tx,wym+wy-ty:LOCATE 22,15:PRINT TY;" ";
RETURN
3590 ' PROGRAMI CALISTIRMA
3600 GOSUB 3230:GOSUB 3490
3610 FOR LR=0 TO NN
3620 LOCATE 1,1:PRINT SPACE$(70):LOCATE 1,1:PRINT TAB(2)"N";
TAB(3)LR;TAB(8)"G"+G$(LR);TAB(13)"X"+X$(LR);TAB(21)"Z"+Z$(LR)
;TAB(30)"F"+F$(LR);TAB(39)":;"CM$(LR)
3630 IF INKEY$="Q" THEN EXR=1:GOTO 3140
3640 IF G$(LR)="22" OR CM$(LR)="END" THEN 3770
3650 IF G$(LR)="00" OR G$(LR)="01" THEN GOSUB 3780:GOTO 3760
3660 IF G$(LR)="84" THEN GOSUB 4180:GOTO 3760
3670 IF G$(LR)="02" THEN GOSUB 4330:GOTO 3760
3680 IF G$(LR)="33" THEN GOSUB 3780 :GOTO 3760
3690 IF G$(LR)="03" THEN GOSUB 4460:GOTO 3760
3700 IF G$(LR)="20" THEN GOSUB 4590:LOCATE 1,25:PRINT SPACE$(
36):GOTO 3760
3710 IF G$(LR)="21" THEN GOSUB 4590:LOCATE 1,25:PRINT SPACE$(
36):GOTO 3760
3720 IF G$(LR)="90" OR G$(LR)="92" OR G$(LR)="91" OR G$(LR)=
"24" OR G$(LR)="26" OR G$(LR)="94" OR G$(LR)="95" THEN GOSUB
4630:LOCATE 1,25:PRINT SPACE$(36):GOTO 3760
3730 IF G$(LR)="78" THEN GOSUB 4180:GOTO 3760
3740 GOSUB 4680:LOCATE 1,25:PRINT SPACE$(34)
3750 IF DV=1 THEN DV=0:RETURN
3760 NEXT LR
3770 GOTO 3140
3780 ' DOGRUSAL HAREKETLER      GOO GO1
3790 XR=MG*VAL(X$(LR)):ZR=MG*VAL(Z$(LR)):SX=TX+ZR:SY=TY-XR
3800 IF ABS(XR)>ABS(ZR) THEN GOSUB 3820 ELSE GOSUB 3880

```

3810 TX=SX: TY=SY: RETURN
3820 ' UXRU>UZRU
3830 DNM=2*ABS(ZR/XR)
3840 IF XR>=0 AND ZR<0 THEN 3940
3850 IF XR>0 AND ZR>=0 THEN 3970
3860 IF XR<0 AND ZR<=0 THEN 4000
3870 IF XR<=0 AND ZR>0 THEN 4030
3880 ' UZRU>UXRU
3890 DMM=2*ABS(XR/ZR)
3900 IF ZR<=0 AND XR<0 THEN 4060
3910 IF ZR<0 AND XR>=0 THEN 4090
3920 IF ZR>0 AND XR<=0 THEN 4120
3930 IF ZR>=0 AND XR>0 THEN 4150
3940 TY=TY-2: GOSUB 3570: TX=TX-DNM: GOSUB 3510: GOSUB 3400
3950 XR=XR-2
3960 IF XR>0 THEN 3940 ELSE RETURN
3970 TY=TY-2: GOSUB 3570: TX=TX+DNM: GOSUB 3530: GOSUB 3400
3980 XR=XR-2
3990 IF XR>0 THEN 3970 ELSE RETURN
4000 TY=TY+2: GOSUB 3550: TX=TX-DNM: GOSUB 3510: GOSUB 3400
4010 XR=XR+2
4020 IF XR<0 THEN 4000 ELSE RETURN
4030 TY=TY+2: GOSUB 3550: TX=TX+DNM: GOSUB 3530: GOSUB 3400
4040 XR=XR+2
4050 IF XR<0 THEN 4030 ELSE RETURN
4060 TX=TX-2: GOSUB 3510: TY=TY+DMM: GOSUB 3550: GOSUB 3400
4070 ZR=ZR+2
4080 IF ZR<0 THEN 4060 ELSE RETURN
4090 TX=TX-2: GOSUB 3510: TY=TY-DMM: GOSUB 3570: GOSUB 3400
4100 ZR=ZR+2
4110 IF ZR<0 THEN 4090 ELSE RETURN
4120 TX=TX+2: GOSUB 3530: TY=TY+DMM: GOSUB 3550: GOSUB 3400
4130 ZR=ZR-2
4140 IF ZR>0 THEN 4120 ELSE RETURN
4150 TX=TX+2: GOSUB 3530: TY=TY-DMM: GOSUB 3570: GOSUB 3400
4160 ZR=ZR-2
4170 IF ZR>0 THEN 4150 ELSE RETURN

4180 ' EKSENLERE DIK TORNALAMA CEVRİMİ ' 684

4190 XR=MG*VAL(X\$(LR)) : ZR=MG*VAL(Z\$(LR))

4200 IF XR>0 AND ZR>0 THEN GOSUB 4280:GOSUB 4320:GOSUB 4260:
GOTO 4300

4210 IF XR<0 AND ZR>0 THEN XR=-XR:GOSUB 4260:GOSUB 4320:GOSU
B 4280:GOTO 4300

4220 IF XR>0 AND ZR<0 THEN ZR=-ZR:GOSUB 4280:GOSUB 4300:GOSU
B 4260:GOTO 4320

4230 IF XR<0 AND ZR<0 THEN XR=-XR:ZR=-ZR:GOSUB 4260:GOSUB 43
00:GOSUB 4280:GOTO 4320

4240 RETURN

4250 ' UP

4260 FOR CR=0 TO XR/2:TY=TY+2:GOSUB 3560:GOSUB 3400:NEXT CR:
RETURN

4270 ' DOWN

4280 FOR CR=0 TO XR/2:TY=TY-2:GOSUB 3580:GOSUB 3400:NEXT CR:
RETURN

4290 ' LEFT

4300 FOR CR=0 TO ZR/2:TX=TX-2:GOSUB 3520:GOSUB 3400:NEXT CR:
RETURN

4310 ' RIGHT

4320 FOR CR=0 TO ZR/2:TX=TX+2:GOSUB 3540:GOSUB 3400:NEXT CR:
RETURN

4330 ' SAATİN TERS YONUNDE DAIRESEL TORNALAMA HAREKETİ 602

4340 RC=MG*VAL(X\$(LR)) : SET=100*MG

4350 IF RC<0 THEN 4380

4360 IF RC>0 THEN 4420

4370 RETURN

4380 GX=TX+RC:GY=TY

4390 FOR FI=92 TO 0 STEP SBT/RC

4400 TX=GX-RC*SIN(FI):GOSUB 3520:TY=GY-RC*COS(FI):GOSUB 3560
:GOSUB 3400

4410 NEXT FI:TX=GX:TY=GY-RC:RETURN

4420 GX=TX:GY=TY-RC

4430 FOR FI=0 TO 92 STEP SBT/RC

4440 TX=GX-RC*SIN(FI):GOSUB 3520:TY=GY+RC*COS(FI):GOSUB 3580
:GOSUB 3400

```

4450 NEXT FI:TX=GX-RC:TY=GY:RETURN
4460 ' SAAT YONUNDE DAIRESEL TORNALAMA HAREKETi      603
4470 RC=MG*VAL(X$(LR)):GBT=100*MG
4480 IF RC>0 THEN 4510
4490 IF RC<0 THEN 4550
4500 RETURN
4510 GX=TX-RC:GY=TY
4520 FOR FI=0 TO 90 STEP SBT/RC
4530 TX=GX+RC*COS(FI):GOSUB 3520:TY=GY-RC*SIN(FI):GOSUB 3580
:GOSUB 3400
4540 NEXT FI:TX=GX:TY=GY-RC:RETURN
4550 GX=TX:GY=TY-RC
4560 FOR FI=90 TO -2 STEP SBT/RC
4570 TX=GX+RC*COS(FI):GOSUB 3520:TY=GY+RC*SIN(FI):GOSUB 3560
:GOSUB 3400
4580 NEXT FI:TX=GX+RC:TY=GY:RETURN
4590 ' PROGRAMI BEKLETME 620
4600 LOCATE 1,25:PRINT "PROGRAM BEKLİYOR"
4610 IF INKEY$="C" THEN RETURN
4620 GOSUB 3400:GOTO 4610
4630 ' EXTRA G-KOMUTLARI
4640 LOCATE 1,25:PRINT "G";G$(LR);;" KOMUTU DENEMEK iCiN GECE
RSIZDİR "
4650 GOSUB 3400
4660 IF INKEY$="C" THEN RETURN ELSE GOTO 4650
4670 ' GECERSIZ G-KOMUTLARI
4680 LOCATE 1,25:PRINT"GECERSIZ G-KOMUTU C/Q"
4690 GOSUB 3400
4700 IF INKEY$="C" THEN DV=0:RETURN
4710 IF INKEY$="Q" THEN DV=1:RETURN
4720 GOTO 4680
10000 PRINT #8,CHR$(C1B); "A";CHR$(1B)

```

INSTRUCTION SET

The following is a summary of the Z80 instruction set showing the assembly language mnemonic and the symbolic operation performed by the instruction. A more detailed listing appears in the Z80-CPU technical manual. The instructions are divided into the following categories:

8-bit loads	Miscellaneous Group
16-bit loads	Rotates and Shifts
Exchanges	Bit Set, Reset and Test
Memory Block Moves	Input and Output
Memory Block Searches	Jumps
8-bit arithmetic and logic	Calls
16-bit arithmetic	Restarts
General purpose Accumulator & Flag Operations	Returns

In the table the following terminology is used.

b	a bit number in any 8-bit register or memory location
cc	flag condition code
NZ	non zero
Z	zero
NC	non carry
C	carry
PO	Parity odd or no over flow
PE	Parity even or over flow
P	Positive
M	Negative (minus)

d	any 8-bit destination register or memory location
dd	any 16-bit destination register or memory location
e	8-bit signed 2's complement displacement used in relative jumps and indexed addressing
L	8 special call locations in page zero. In decimal notation these are 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48 and 56
n	any 8-bit binary number
nn	any 16-bit binary number
r	any 8-bit general purpose register (A,B,C, D,E,H, or L)
s	any 8-bit source register or memory location
s _b	a bit in a specific 8-bit register or memory location
ss	any 16-bit source register or memory location
subscript "L"	= the low order 8 bits of a 16-bit register
subscript "H"	= the high order 8 bits of a 16-bit register
()	the contents within the () are to be used as a pointer to a memory location or I/O port number

8-bit registers are A, B, C, D, E, H, L, I and R

16-bit register pairs are AF, BC, DE and HL

16-bit registers are SP, PC, IX and IY

Addressing Modes implemented include combinations of the following: Immediate Indexed
 Immediate extended Register
 Modified Page Zero Implied
 Relative Register Indirect
 Extended Bit

Mnemonic	Symbolic Operation	Comments	Mnemonic	Symbolic Operation	Comments
LD r, s	r ← s	s ≡ r, n, (HL), (IX+e), (IY+e)	EXCHANGES	DE ← HL	
LD d, r	d ← r	d ≡ (HL), r		AF ← AF'	
LD d, n	d ← n	d ≡ (HL), (IX+e), (IY+e)		(BC) ← (DE)	
LD A, s	A ← s	s ≡ (BC), (DE), (nn), I, R		(HL) ← (HL')	
LD d, A	d ← A	d ≡ (BC), (DE), (nn), I, R		(SP) ← ss _L , (SP+1) ← ss _H	ss ≡ HL, IX, IY
LD dd, nn	dd ← nn	dd ≡ BC, DE, HL, SP, IX, IY			
LD dd, (nn)	dd ← (nn)	dd ≡ BC, DE, HL, SP, IX, IY			
LD (nn), ss	(nn) ← ss	ss ≡ BC, DE, HL, SP, IX, IY			
LD SP, ss	SP ← ss	ss = HL, IX, IY	MEMORY BLOCK MOVES	(DE) ← (HL), DE ← DE+1	
PUSH ss	(SP-1) ← ss _H ; (SP-2) ← ss _L	ss = BC, DE, HL, AF, IX, IY		HL ← HL+1, BC ← BC-1	
POP dd	dd _L ← (SP); dd _H ← (SP+1)	dd = BC, DE, HL, AF, IX, IY		(DE) ← (HL), DE ← DE+1	
				HL ← HL-1, BC ← BC-1	
				(DE) ← (HL), DE ← DE+1	
				HL ← HL-1, BC ← BC-1	
				Repeat until BC = 0	

Cont'd on next page

17. INSTRUCTION SETS

IN DRAWING NUMBER
SEQUENCE

65 Cont'd

IS65 Cont'd

Mnemonic	Symbolic Operation	Comments
CPI	A-(HL), HL \leftarrow HL+1 BC \leftarrow BC-1	
CPIR	A-(HL), HL \leftarrow HL+1 BC \leftarrow BC-1, Repeat until BC = 0 or A = (HL)	A-(HL) sets the flags only. A is not affected.
CPD	A-(HL), HL \leftarrow HL-1 BC \leftarrow BC-1	
CPDR	A-(HL), HL \leftarrow HL-1 BC \leftarrow BC-1, Repeat until BC = 0 or A = (HL)	
ADD s	A \leftarrow A + s	
ADC s	A \leftarrow A + s + CY	CY is the carry flag
SUB s	A \leftarrow A - s	
SBC s	A \leftarrow A - s - CY	s \equiv r, n, (HL) (IX+e), (IY+e)
AND s	A \leftarrow A \wedge s	
OR s	A \leftarrow A \vee s	
XOR s	A \leftarrow A \oplus s	
CP s	A \leftarrow s	s \equiv r, n (HL) (IX+e), (IY+e)
INC d	d \leftarrow d + 1	d \equiv r, (HL) (IX+e), (IY+e)
DEC d	d \leftarrow d - 1	d \equiv r, (HL) (IX+e), (IY+e)
ADD HL, ss	HL \leftarrow HL + ss	
ADC HL, ss	HL \leftarrow HL + ss + CY	ss \equiv BC, DE
SBC HL, ss	HL \leftarrow HL - ss - CY	ss \equiv BC, DE, HL, SP
ADD IX, ss	IX \leftarrow IX + ss	ss \equiv BC, DE, IX, SP
ADD IY, ss	IY \leftarrow IY + ss	ss \equiv BC, DE, IY, SP
INC dd	dd \leftarrow dd + 1	dd \equiv BC, DE, HL, SP, IX, IY
DEC dd	dd \leftarrow dd - 1	dd \equiv BC, DE, HL, SP, IX, IY
DAA	Converts A contents into packed BCD following add or subtract.	Operands must be in packed BCD format
CPL	A \leftarrow \overline{A}	
NEG	A \leftarrow A + 1	
CCF	CY \leftarrow CY	
SCF	CY \leftarrow 1	
NOP	No operation	
HALT	Halt CPU	
DI	Disable Interrupts	
EI	Enable Interrupts	
IMO	Set interrupt mode 0	8080A mode
IM1	Set interrupt mode 1	Call to 0038H
IM2	Set interrupt mode 2	Indirect Call

Mnemonic	Symbolic Operation	Comments
RLC s		
RL s		
RRC s		
RR s		
SLA s		
SRA s		
SRL s		
RLD		
RRD		
BIT b, s	Z \leftarrow s _b	
SET b, s	s _b \leftarrow 1	
RES b, s	s _b \leftarrow 0	
IN A (n)	A \leftarrow (n)	
IN r, (C)	r \leftarrow (C)	
INI	(HL) \leftarrow (C), HL \leftarrow HL + 1	Set flags
INIR	B \leftarrow B - 1	
IND	(HL) \leftarrow (C), HL \leftarrow HL + 1	
INDR	B \leftarrow B - 1	
OUT(n), A	Repeat until B = 0	
OUT(C), r	(HL) \leftarrow (C), HL \leftarrow HL + 1	
OUTI	B \leftarrow B - 1	
OUTIR	(HL) \leftarrow (C), HL \leftarrow HL + 1	
OUTD	B \leftarrow B - 1	
OUTDR	(HL) \leftarrow (C), HL \leftarrow HL + 1	

Cont'd on next page

17. INSTRUCTION SETS

IN DRAWING NUMBER
SEQUENCE

IS65 Cont'd

IS65 Cont'd

JUMPS	JP nn	PC \leftarrow nn	cc { NZ PO Z PE NC P C M	RESTARTS	RST L	(SP-1) \leftarrow PC _H (SP-2) \leftarrow PC _L , PC _H \leftarrow 0 PC _L \leftarrow L	
	JP cc, nn	If condition cc is true PC \leftarrow nn, else continue			RET	PC _L \leftarrow (SP), PC _H \leftarrow (SP+1)	
CALLS	JR e	PC \leftarrow PC + e	kk { NZ NC Z C	RET cc	If condition cc is false continue, else same as RET		
	JR kk, e	If condition kk is true PC \leftarrow PC + e, else continue			RET I	Return from interrupt, same as RET	
CALLS	JP (ss)	PC \leftarrow ss	ss = HL, IX, IY	RET N	Return from non- maskable interrupt		
	DJNZ e	B \leftarrow B - 1, if B = 0 continue, else PC \leftarrow PC + e					
CALLS	CALL nn	(SP-1) \leftarrow PC _H (SP-2) \leftarrow PC _L , PC \leftarrow nn					
	CALL cc, nn	If condition cc is false continue, else same as CALL nn					

2.0 PIO ARCHITECTURE

A block diagram of the Z80-PIO is shown in figure 2.0-1. The internal structure of the Z80-PIO consists of a Z80-CPU bus interface, internal control logic, Port A I/O logic, Port B I/O logic, and interrupt control logic. The CPU bus interface logic allows the PIO to interface directly to the Z80-CPU with no other external logic. However, address decoders and/or line buffers may be required for large systems. The internal control logic synchronizes the CPU data bus to the peripheral device interfaces (Port A and Port B). The two I/O ports (A and B) are virtually identical and are used to interface directly to peripheral devices.

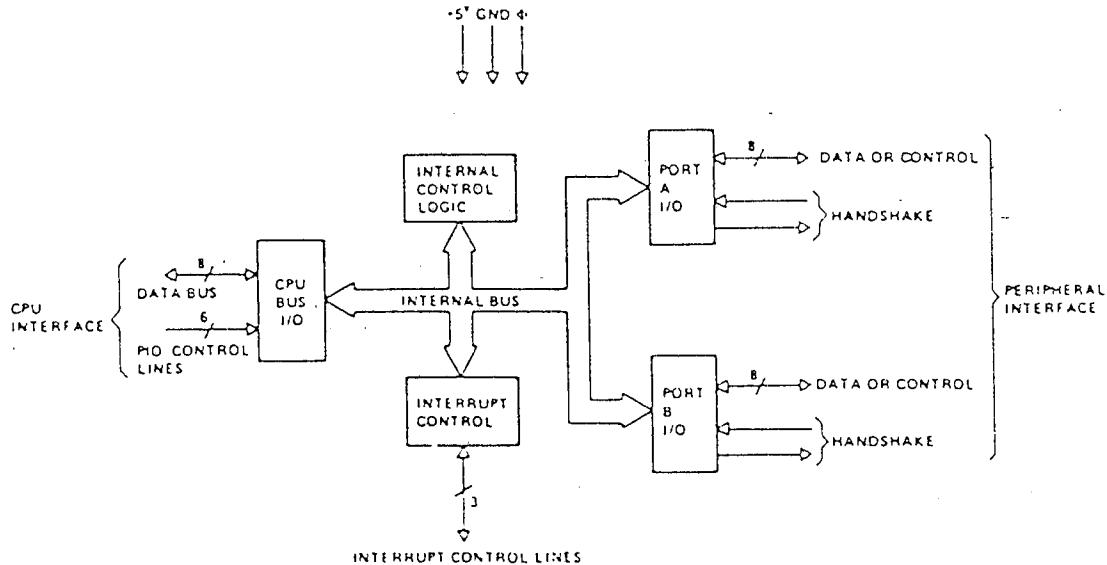


FIGURE 2.0-1
PIO BLOCK DIAGRAM

The Port I/O logic is composed of 6 registers with "handshake" control logic as shown in figure 2.0-2. The registers include: an 8 bit data input register, an 8 bit data output register, a 2 bit mode control register, an 8 bit mask register, an 8 bit input output select register, and a 2 bit mask control register.

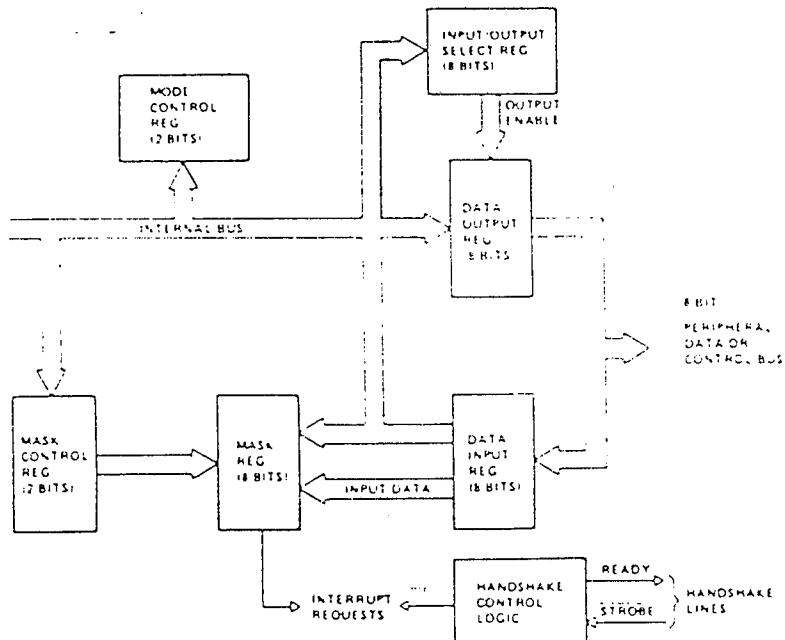


FIGURE 2.0-2
PORT I/O BLOCK DIAGRAM

FIGURE 5.02 MODE 1 (INPUT) TIMING

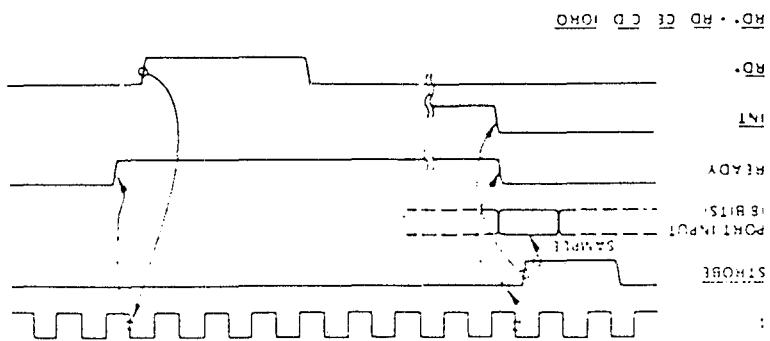


Figure 3.0-2 illustrates the timing of an input cycle. The peripheral initiates this cycle during the strobe line after the CPU has performed a data read. A low level on this line loads data into the port input register and the rising edge of the strobe line activates the interrupt request line (INT) if the interrupt enable is set and this is the highest priority requesting device. The next falling edge of the clock line (phi) will then raise the interrupt edge of the CPU. When this occurs, the positive edge from the CPU read signal will raise the data from the interrupting port. When this occurs, the positive edge from the CPU read signal will raise the ready line which has a duration of ϕ_1 , indicating that new data can be loaded into the FIFO.

S.2 INPUT MODE MODE II

MODE 0 (OUTPUT) TIMING

FIGURE 5.01

১৯৮০-৮১ তে কো

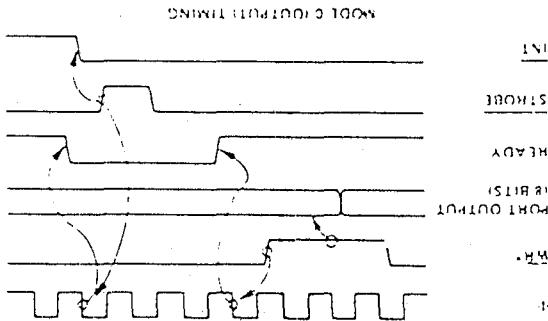


Figure 5-0-1 illustrates the timing associated with Mode 0 operation. An output cycle is always started by the execution of an output instruction by the CPU. The low-level of the WR signal is used to latch the data from the CPU bus into the addressed port's (A or B) output register. The rising edge of the write pulse drives the next falling edge of the Ready flag after the previous falling edge of φ to indicate that data is available for the write operation. In most systems the rising edge of the Ready signal can be used as a latching signal in the peripheral device. In most systems the rising edge of the Ready signal can be used as a latching signal in the peripheral device. In most systems the rising edge of the Ready signal can be used as a latching signal in the peripheral device. The peripheral device is idle until a positive edge is received from the write pulse. Since line multiplexing has taken the data, however, the Ready signal will not go inactive until a falling edge occurs on the clock line. The purpose of delaying the negative transition of the

5.1 OUTPUT MODE (MODE 0)

5.0 TIMING

5.3 BIDIRECTIONAL MODE (MODE 2)

This mode is merely a combination of Mode 0 and Mode 1 using all four handshake lines. Since it requires all four lines, it is available only on Port A. When this mode is used on Port A, Port B must be set to the Bit Control Mode. Figure 5.0-3 illustrates the timing for this mode. It is almost identical to that previously described for Mode 0 and Mode 1 with the Port A handshake lines used for output control and the Port B lines used for input control. The difference between the two modes is that, in Mode 2, data is allowed out onto the bus only when the A strobe is low. The rising edge of this strobe can be used to latch the data into the peripheral since the data will remain stable until after this edge. The input portion of Mode 2 operates identically to Mode 1.

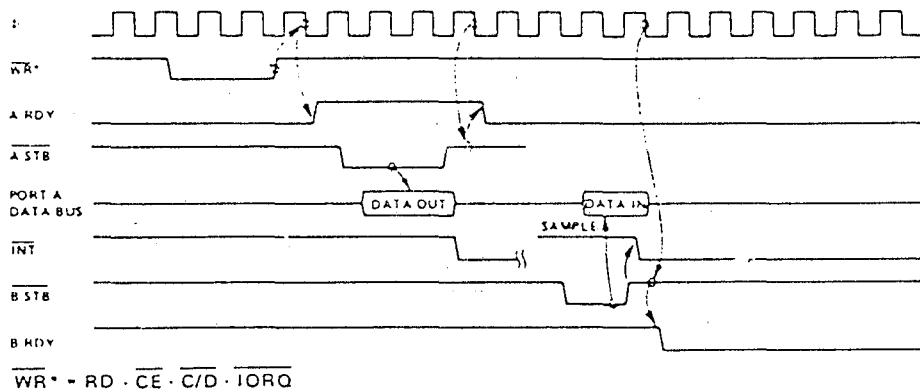


FIGURE 5.0-3
PORT A, MODE 2 (BIDIRECTIONAL) TIMING

The peripheral must not gate data onto a port data bus while A STB is active. Bus contention is avoided if the peripheral uses B STB to gate input data onto the bus. The PIO uses the B STB low level to latch this data. The PIO has been designed with a zero hold time requirement for the data when latching in this mode so that this simple gating structure can be used by the peripheral. That is, the data can be disabled from the bus immediately after the strobe rising edge.

5.4 CONTROL MODE (MODE 3)

The control mode does not utilize the handshake signals and a normal port write or port read can be executed at any time. When writing, the data will be latched into output registers with the same timing as Mode 0.

When reading the PIO, the data returned to the CPU will be composed of output register data from those port data lines assigned as outputs and input register data from those port data lines assigned as inputs. The input register will contain data which was present immediately prior to the falling edge of RD.

An interrupt will be generated if interrupts from the port are enabled and the data on the port data lines satisfies the logical equation defined by the 8-bit mask and 2-bit mask control registers.

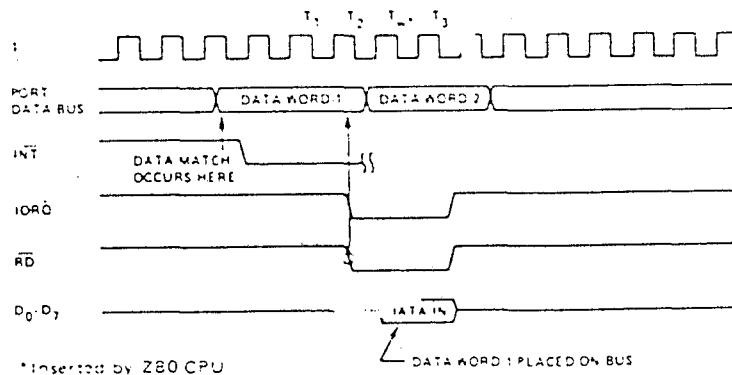


FIGURE 5.0-4

POSITIVE-NAND GATES AND INVERTERS WITH TOTEM-POLE OUTPUTS

POSITIVE-NAND GATES AND INVERTERS WITH TOTEM-POLE OUTPUTS

recommended operating conditions

	SERIES 54 SERIES 74	SERIES 54H SERIES 74H	SERIES 54L SERIES 74L	SERIES 54LS SERIES 74LS	SERIES 54S SERIES 74S	
	'00, '04, '10, '20, '30	'H00, 'H04, 'H10, 'H20, 'H30	'L00, 'L04, 'L10, 'L20, 'L30	'L500, 'LS04, 'LS10, 'LS20, 'LS30	'S00, 'S04, 'S10, 'S20, 'S30, 'S133	UNIT
	MIN NOM MAX	MIN NOM MAX	MIN NOM MAX	MIN NOM MAX	MIN NOM MAX	
Supply voltage, V _{CC}	54 Family 4.5 74 Family 4.75	5 5.5 5.25	4.75 5 5.5 5.25	4.75 5 5.5 5.25	4.75 5 5.5 5.25	V
High-level output current, I _{OH}	54 Family -400 74 Family -400	-500 -500	-100 -200	-400 -400	-1000 -1000	μA
Low-level output current, I _{OL}	54 Family 16 74 Family 16	20 20	2 3.6	4 8	20 20	mA
Operating free-air temperature, T _A	54 Family -55 74 Family 0	125 70	-55 0	125 70	-55 125	°C

electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST FIGURE	TEST CONDITIONS ¹	SERIES 54 SERIES 74	SERIES 54H SERIES 74H	SERIES 54L SERIES 74L	SERIES 54LS SERIES 74LS	SERIES 54S SERIES 74S	UNIT					
			'00, '04, '10, '20, '30	'H00, 'H04, 'H10, 'H20, 'H30	'L00, 'L04, 'L10, 'L20, 'L30	'L500, 'LS04, 'LS10, 'LS20, 'LS30	'S00, 'S04, 'S10, 'S20, 'S30, 'S133						
			MIN TYP ² MAX	MIN TYP ² MAX	MIN TYP ² MAX	MIN TYP ² MAX	MIN TYP ² MAX						
V _{IH} High-level input voltage	1, 2		2	2	2	2	2	V					
V _{IL} Low-level input voltage	1, 2	54 Family 74 Family	0.8 0.8	0.8 0.8	0.7 0.7	0.7 0.8	0.8 0.8	V					
V _I Input clamp voltage	3	V _{CC} = MIN, I _I = 1 V _{CC} = MIN, V _{IL} = V _{IH} max.	2.4 2.4	3.4 3.5	2.4 3.3	2.5 3.4	2.5 3.4	V					
V _{OH} High-level output voltage	1	I _{OH} = MAX	2.4 2.4	3.4 3.5	2.4 3.2	2.7 3.4	2.7 3.4	V					
V _{OL} Low-level output voltage	2	V _{CC} = MIN, V _{IH} = 2 V, I _{OL} = MAX	0.2 0.2	0.4 0.4	0.15 0.2	0.25 0.4	0.5 0.5	V					
I _I Input current at maximum input voltage	4	V _{CC} = MAX, V _I = 5.5 V		1	1	0.1	0.1	mA					
I _{IH} High-level input current	4	V _{CC} = MAX	V _{IH} = 2.4 V V _{IH} = 2.7 V	40 50	50 10	20 20	50 50	μA					
I _{IL} Low-level input current	5	V _{CC} = MAX	V _{IL} = 0.3 V V _{IL} = 0.4 V V _{IL} = 0.5 V			-0.18 -0.4 -0.36 -2		mA					
I _{OS} Short-circuit output current ³	6	V _{CC} = MAX	54 Family 74 Family	-20 -18	-55 -55	-40 -40	-100 -100	-15 -15	-6 -5	-40 -42	-40 -40	-100 -100	mA
I _{CC} Supply current	7	V _{CC} = MAX					See table on next page						mA

¹For conditions shown as MIN or MAX, use the appropriate value specified under recommended operating conditions.

²All typical values are at V_{CC} = 5 V, T_A = 25°C.

³I_{OS} = -12 mA for SNS4/SN74*, -8 mA for SNS4LS/SN74LS*, and -18 mA for SNS4LS'/SN74LS' and SNS4S/SN74S*.

Not more than one output should be shorted at a time, and for SNS4H/SN74H and SNS4S'/SN74S', duration of short-circuit should not exceed 1 second.





⁴The input clamp voltage specification is effective for Series 54/74 and 54H/74H parts date-coded 7332 or higher.

Supply current⁴

TYPE	I _{CH} (mA) Total with outputs high		I _{CL} (mA) Total with outputs low		I _{CC} (mA) Average per gate (50% duty cycle)
	TYP	MAX	TYP	MAX	TYP
'00	4	8	12	22	2
'04	6	12	18	33	2
'10	3	6	9	16.5	2
'20	2	4	6	11	2
'30	1	2	3	6	2
'H00	10	16.8	26	40	4.5
'H04	16	26	40	58	4.5
'H10	7.5	12.6	19.5	30	4.5
'H20	5	8.4	13	20	4.5
'H30	2.5	4.2	6.5	10	4.5
'L00	0.44	0.8	1.16	2.04	0.20
'L04	0.66	1.2	1.74	3.06	0.20
'L10	0.33	0.6	0.87	1.53	0.20
'L20	0.22	0.4	0.58	1.02	0.20
SNS4L/30	0.11	0.33	0.29	0.51	0.20
SN74L/30	0.11	0.2	0.29	0.51	0.20
'L500	0.8	1.6	2.4	4.4	0.4
'L504	1.2	2.4	3.6	6.6	0.4
'LS10	0.6	1.2	1.8	3.3	0.4
'LS20	0.4	0.8	1.2	2.2	0.4
'LS30	0.35	0.5	0.6	1.1	0.48
'S00	10	16	20	36	3.75
'S04	15	24	30	54	3.75
'S10	7.5	12	15	27	3.75
'S20	5	8	10	18	3.75
'S30	3	5	5.5	10	4.25
'S133	3	5	5.5	10	4.25

⁵Maximum values of I_{CC} are over the recommended operating ranges of V_{CC} and T_A; typical values are at V_{CC} = 5 V, T_A = 25°C.

schematics (each gate)

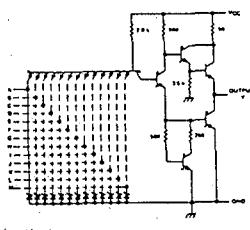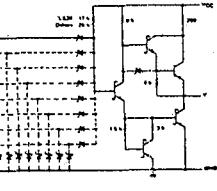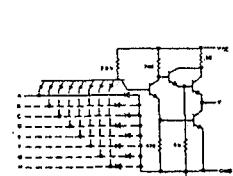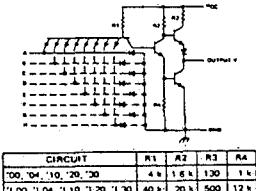

Resistor values shown are nominal and in ohms.

recommended operating conditions

	54 FAMILY 74 FAMILY	SERIES 54 '32	SERIES 54LS 'LS32	UNIT
	MIN NUM MAX	MIN NUM MAX	MIN NUM MAX	V
Supply voltage, V _{CC}	54 Family 74 Family	4.5 5 5.5 4.75 5 5.25	4.5 5 5.5 4.75 5 5.25	V
High-level output current, I _{OH}		-800	-400	μA
Low-level output current, I _{OL}	54 Family 74 Family	15 16	4 8	mA
Operating free-air temperature, T _A	54 Family 74 Family	-55 125 0 70	-55 125 0 70	°C

electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST FIGURE	TEST CONDITIONS [†]	SERIES 54 SERIES 74	SERIES 54LS SERIES 74LS	UNIT
			'32	'LS32	
			MIN TYP MAX	MIN TYP MAX	
V _{IH} High-level input voltage	1, 2		2	2	V
V _{IL} Low-level input voltage	1, 2	54 Family 74 Family	0.8 0.8	0.7 0.8	V
V _I Input clamp voltage	3	V _{CC} = MIN, I _I = \$	*-1.5	*-1.5	V
V _{OH} High-level output voltage	1	V _{CC} = MIN, V _{IH} = 2 V, I _{OH} = MAX	54 Family 74 Family	2.4 3.4 2.4 3.4	V
V _{OL} Low-level output voltage	2	V _{CC} = MIN, V _{IL} = V _{IL} max, I _{OL} = MAX	54 Family 74 Family	0.2 0.4 0.2 0.4	V
I _I Input current at maximum input voltage	4	V _{CC} = MAX, V _I = 5.5 V		1	mA
I _{IH} High-level input current	4	V _{CC} = MAX	V _{IH} = 2.4 V V _{IH} = 2.7 V	40 20	μA
I _{IL} Low-level input current	5	V _{CC} = MAX, V _{IL} = 0.4 V		-1.6	-0.36 mA
I _{OS} Short-circuit output current*	6	V _{CC} = MAX	54 Family 74 Family	-20 -55 -18 -55	mA
I _{CC} Supply current	7	Total, outputs high		15 22	3.1 6.2
		Total, outputs low		23 38	4.9 9.8
		Average per gate	V _{CC} = 5 V, 50% duty cycle	4.75	1.00

[†]For conditions shown as MIN or MAX, use the appropriate value specified under recommended operating conditions.All typical values are at V_{CC} = 5 V, T_A = 25°C.I_I = -12 mA for SNS54/SN74 and -18 mA for SNS54LS/SN74LS.

*Not more than one output should be shorted at a time.

*The input clamp voltage specification is effective for Series 54/74 parts date-coded 7332 or higher.

1272


1272

switching characteristics at V_{CC} = 5 V, T_A = 25°C


TYPE	TEST CONDITIONS [#]	t _{PLH} (ns)			t _{PHL} (ns)		
		Propagation delay time, low-to-high-level output			Propagation delay time, high-to-low-level output		
		MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX
'32	C _L = 15 pF, R _L = 400 Ω	10	15	22	14	22	
'LS32	C _L = 15 pF, R _L = 2 kΩ	14	22	22	14	22	

#Load circuit and voltage waveforms are shown on pages 148 and 149.

schematics (each gate)

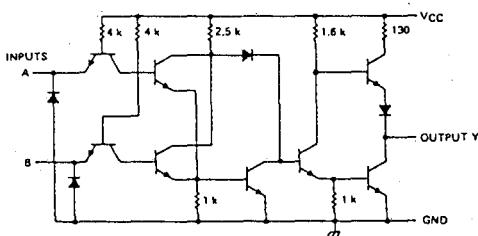

'32 CIRCUITS

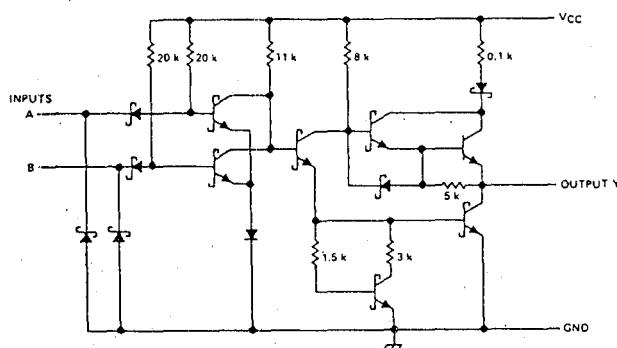

'LS32 CIRCUITS

Resistor values shown are nominal and in ohms.

recommended operating conditions

	SERIES 54/74	'70	'72, '73, '76, '107	'74	'109	'110	'111	UNIT	
		MIN NOM MAX	MIN NOM MAX	MIN NOM MAX	MIN NOM MAX	MIN NOM MAX	MIN NOM MAX		
Supply voltage, V _{CC}	Series 54	4.5	5	5.5	4.5	5	5.5	4.5	V
	Series 74	4.75	5	5.25	4.75	5	5.25	4.75	
High-level output current, I _{OH}		-400	-400	-400	-800	-800	-800	μA	
Low-level output current, I _{OL}		16	16	16	16	16	16	mA	
Pulse width, t _w	Clock high	20	20	30	20	25	25	ns	
	Clock low	30	47	37	20	25	25		
	Preset or clear low	25	25	30	20	25	25		
Input setup time, t _{setup}		20 ¹	0 ¹	20 ¹	10 ¹	20 ¹	0 ¹	ns	
Input hold time, t _{hold}		51	0	54	61	51	30 ¹	ns	
Operating free-air temperature, T _A	Series 54	-55	125	-55	125	-55	125	-55	°C
	Series 74	0	70	0	70	0	70	0	

¹The arrow indicates the edge of the clock pulse used for reference: ¹ for the rising edge, ² for the falling edge.
electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS ¹	'70	'72, '73, '76, '107	'74	'109	'110	'111	UNIT
		MIN TYP MAX	MIN TYP MAX	MIN TYP MAX	MIN TYP MAX	MIN TYP MAX	MIN TYP MAX	
V _{IH} High-level input voltage		2	2	2	2	2	2	V
V _{IL} Low-level input voltage		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	V
V _I Input clamp voltage	V _{CC} = MIN, I _I = -12 mA	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	V
V _{OH} High-level output voltage	V _{CC} = MIN, V _{IH} = 2 V, V _{IL} = 0.8 V, I _{OH} = MAX	2.4 3.4	2.4 3.4	2.4 3.4	2.4 3.4	2.4 3.4	2.4 3.4	V
V _{OL} Low-level output voltage	V _{CC} = MIN, V _{IH} = 2 V, V _{IL} = 0.8 V, I _{OL} = 16 mA	0.2 0.4	0.2 0.4	0.2 0.4	0.2 0.4	0.2 0.4	0.2 0.4	V
I _I Input current at maximum input voltage	V _{CC} = MAX, V _I = 5.5 V	1	1	1	1	1	1	mA
I _{IH} High-level input current	D, J, K, or R Clear Preset Clock	40 80 80 40	40 80 80 80	40 120 80 80	40 160 80 80	40 160 80 40	40 160 80 120	μA
I _{HL} Low-level input current	D, J, K, or R Clear Preset Clock	-1.6 -3.2 -3.2 -1.6	-1.6 -3.2 -3.2 -3.2	-1.6 -3.2 -1.6 -3.2	-1.6 -4.8 -3.2 -3.2	-1.6 -3.2 -3.2 -1.6	-1.6 -3.2 -3.2 -4.8	mA
I _{OS} Short-circuit output current ²	Series 54 Series 74	-20 -18	-57 -57	-20 -18	-57 -57	-30 -30	-85 -85	-20 -18
I _{CC} Supply current (Average per flip-flop)	V _{CC} = MAX, See Note 1	13	26	10 20	8.5 15	9 15	20 34	14 20.5

¹For conditions shown as MIN or MAX, use the appropriate value specified under recommended operating conditions.

²All typical values are at V_{CC} = 5 V, T_A = 25°C.

*Not more than one output should be shorted at a time.

NOTE 1: With all outputs open, I_{CC} is measured with the Q and \bar{Q} outputs high in turn. At the time of measurement, the clock input is at 4.5 V for the '70, '110, and '111, and is grounded for all the others.

*The input clamp voltage specification is effective for Series 54/74 parts date coded 7332 or higher.


switching characteristics, V_{CC} = 5 V, T_A = 25°C

PARAMETER ¹	FROM (INPUT)	TO (OUTPUT)	TEST CONDITIONS	'70	'72, '73 '76, '107	'74	'109	'110	'111	UNIT
				20 35	15 20	15 25	25 33	20 25	20 25	MHz
t _{max}										
t _{PLH}	Preset	Q		50	16	25	25	10 15	12 20	12 18 ns
t _{PLH}	(as applicable)	Q	C _L = 15 pF, R _L = 400 Ω, See Note 2	50	25	40	40	23 35	18 25	21 30
t _{PLH}	Clear	Q		50	16	25	25	10 15	12 20	12 18 ns
t _{PLH}	(as applicable)	Q		50	25	40	40	17 25	18 25	21 30
t _{PLH}	Clock	Q or \bar{Q}		10 27 50	10 16 25	10 14 25	4 10 16	10 20 30	6 12 17	ns
t _{PLH}				10 18 60	10 25 40	10 20 40	9 18 28	6 13 20	10 20 30	


¹t_{max} = maximum clock frequency, t_{PLH} = propagation delay time, low to high level output, t_{PHL} = propagation delay time, high to low-level output.

NOTE 2: Load circuit and voltage waveforms are shown on page 148.

functional block diagrams

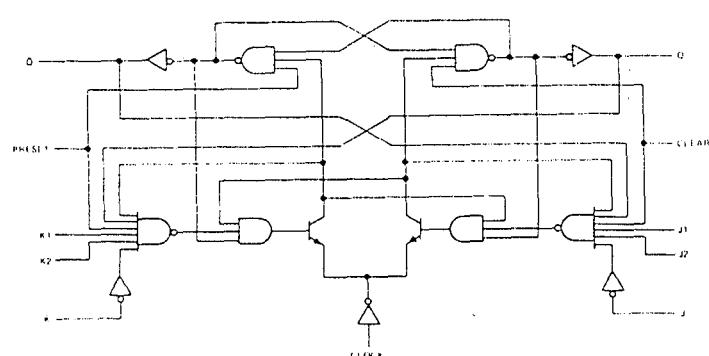

'70-GATED JK WITH CLEAR AND PRESET

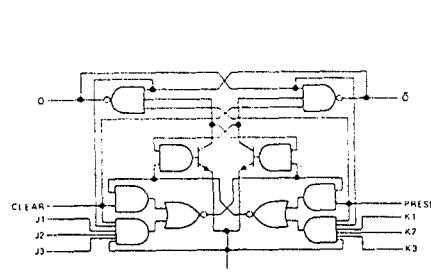

'72-GATED JK WITH CLEAR AND PRESET

See following pages for:
 '73-DUAL J-K WITH CLEAR
 '74-DUAL D WITH CLEAR AND PRESET
 '76-DUAL JK WITH CLEAR AND PRESET
 '107-DUAL JK WITH CLEAR

'109-DUAL J-K WITH CLEAR AND PRESET
 '110-GATED JK WITH CLEAR AND PRESET
 '111-DUAL JK WITH CLEAR AND PRESET

Point-to-Point Function	Meaning	Preparatory Function	Meaning
G00	Point to Point, Positioning	G40	Tool Offset Cancel
G01	Linear Interpolation	G41 - G52	Tool Offset
G02	Circular Interpolation Arc clockwise	G53	Linear Shift Cancel
G03	Circular Interpolation Arc counterclockwise	G54 - G59	Linear Shift
G04	Dwell	G60	Positioning Exact 1 (fine)
G05	Parabolic Interpolation	G61	Positioning Exact 2 (med)
G06	Acceleration	G62	Positioning Fast (coarse)
G07	Deceleration	G63	Tapping
G17	XY Plane Selection	G80	Fixed Cycle Cancel
G18	XZ Plane Selection	G81 - G89	Fixed Cycle
G19	YZ Plane Selection	G90	Absolute Dimension
G25 - G29	Permanently unassigned	G91	Incremental Dimension
G33	Thread Cutting, constant lead	G92	Preload Registers
G34	Thread Cutting, increasing lead	G93	Inverse Time, Feed Rate
G35	Thread Cutting, decreasing lead	G94	Feed per Minute
G36 - G39	Permanently unassigned	G95	Feed per Spindle Revolution
		G96	Constant Surface Speed
		G97	Revolution per Minute

Miscellaneous Function	Meaning	Miscellaneous Function	Meaning
M00	Program Stop	M15	Motion +
M01	Optional (planned) Stop	M16	Motion -
M02	End of Program	M19	Oriented Spindle Stop
M03	Spindle Clockwise	M30	End of Tape
M04	Spindle Counterclockwise	M31	Interlock Bypass
M05	Spindle Off	M36 - M37	Feed Ranges
M06	Tool Change	M38 - M39	Spindle Speed Range
M07	Coolant No. 1 ON	M40 - M45	Gear Changes
M08	Coolant No. 2 ON	M50	Coolant No. 3 ON
M09	Coolant OFF	M51	Coolant No. 4 ON
M10	Clamp	M55 - M56	Linear Tool Shift
M11	Unclamp	M60	Workpiece Change
M13	Spindle Clockwise and Coolant ON	M61 - M62	Linear Workpiece Shift
M14	Spindle Counterclockwise and Coolant ON	M71 - M72	Angular Workpiece Shift